

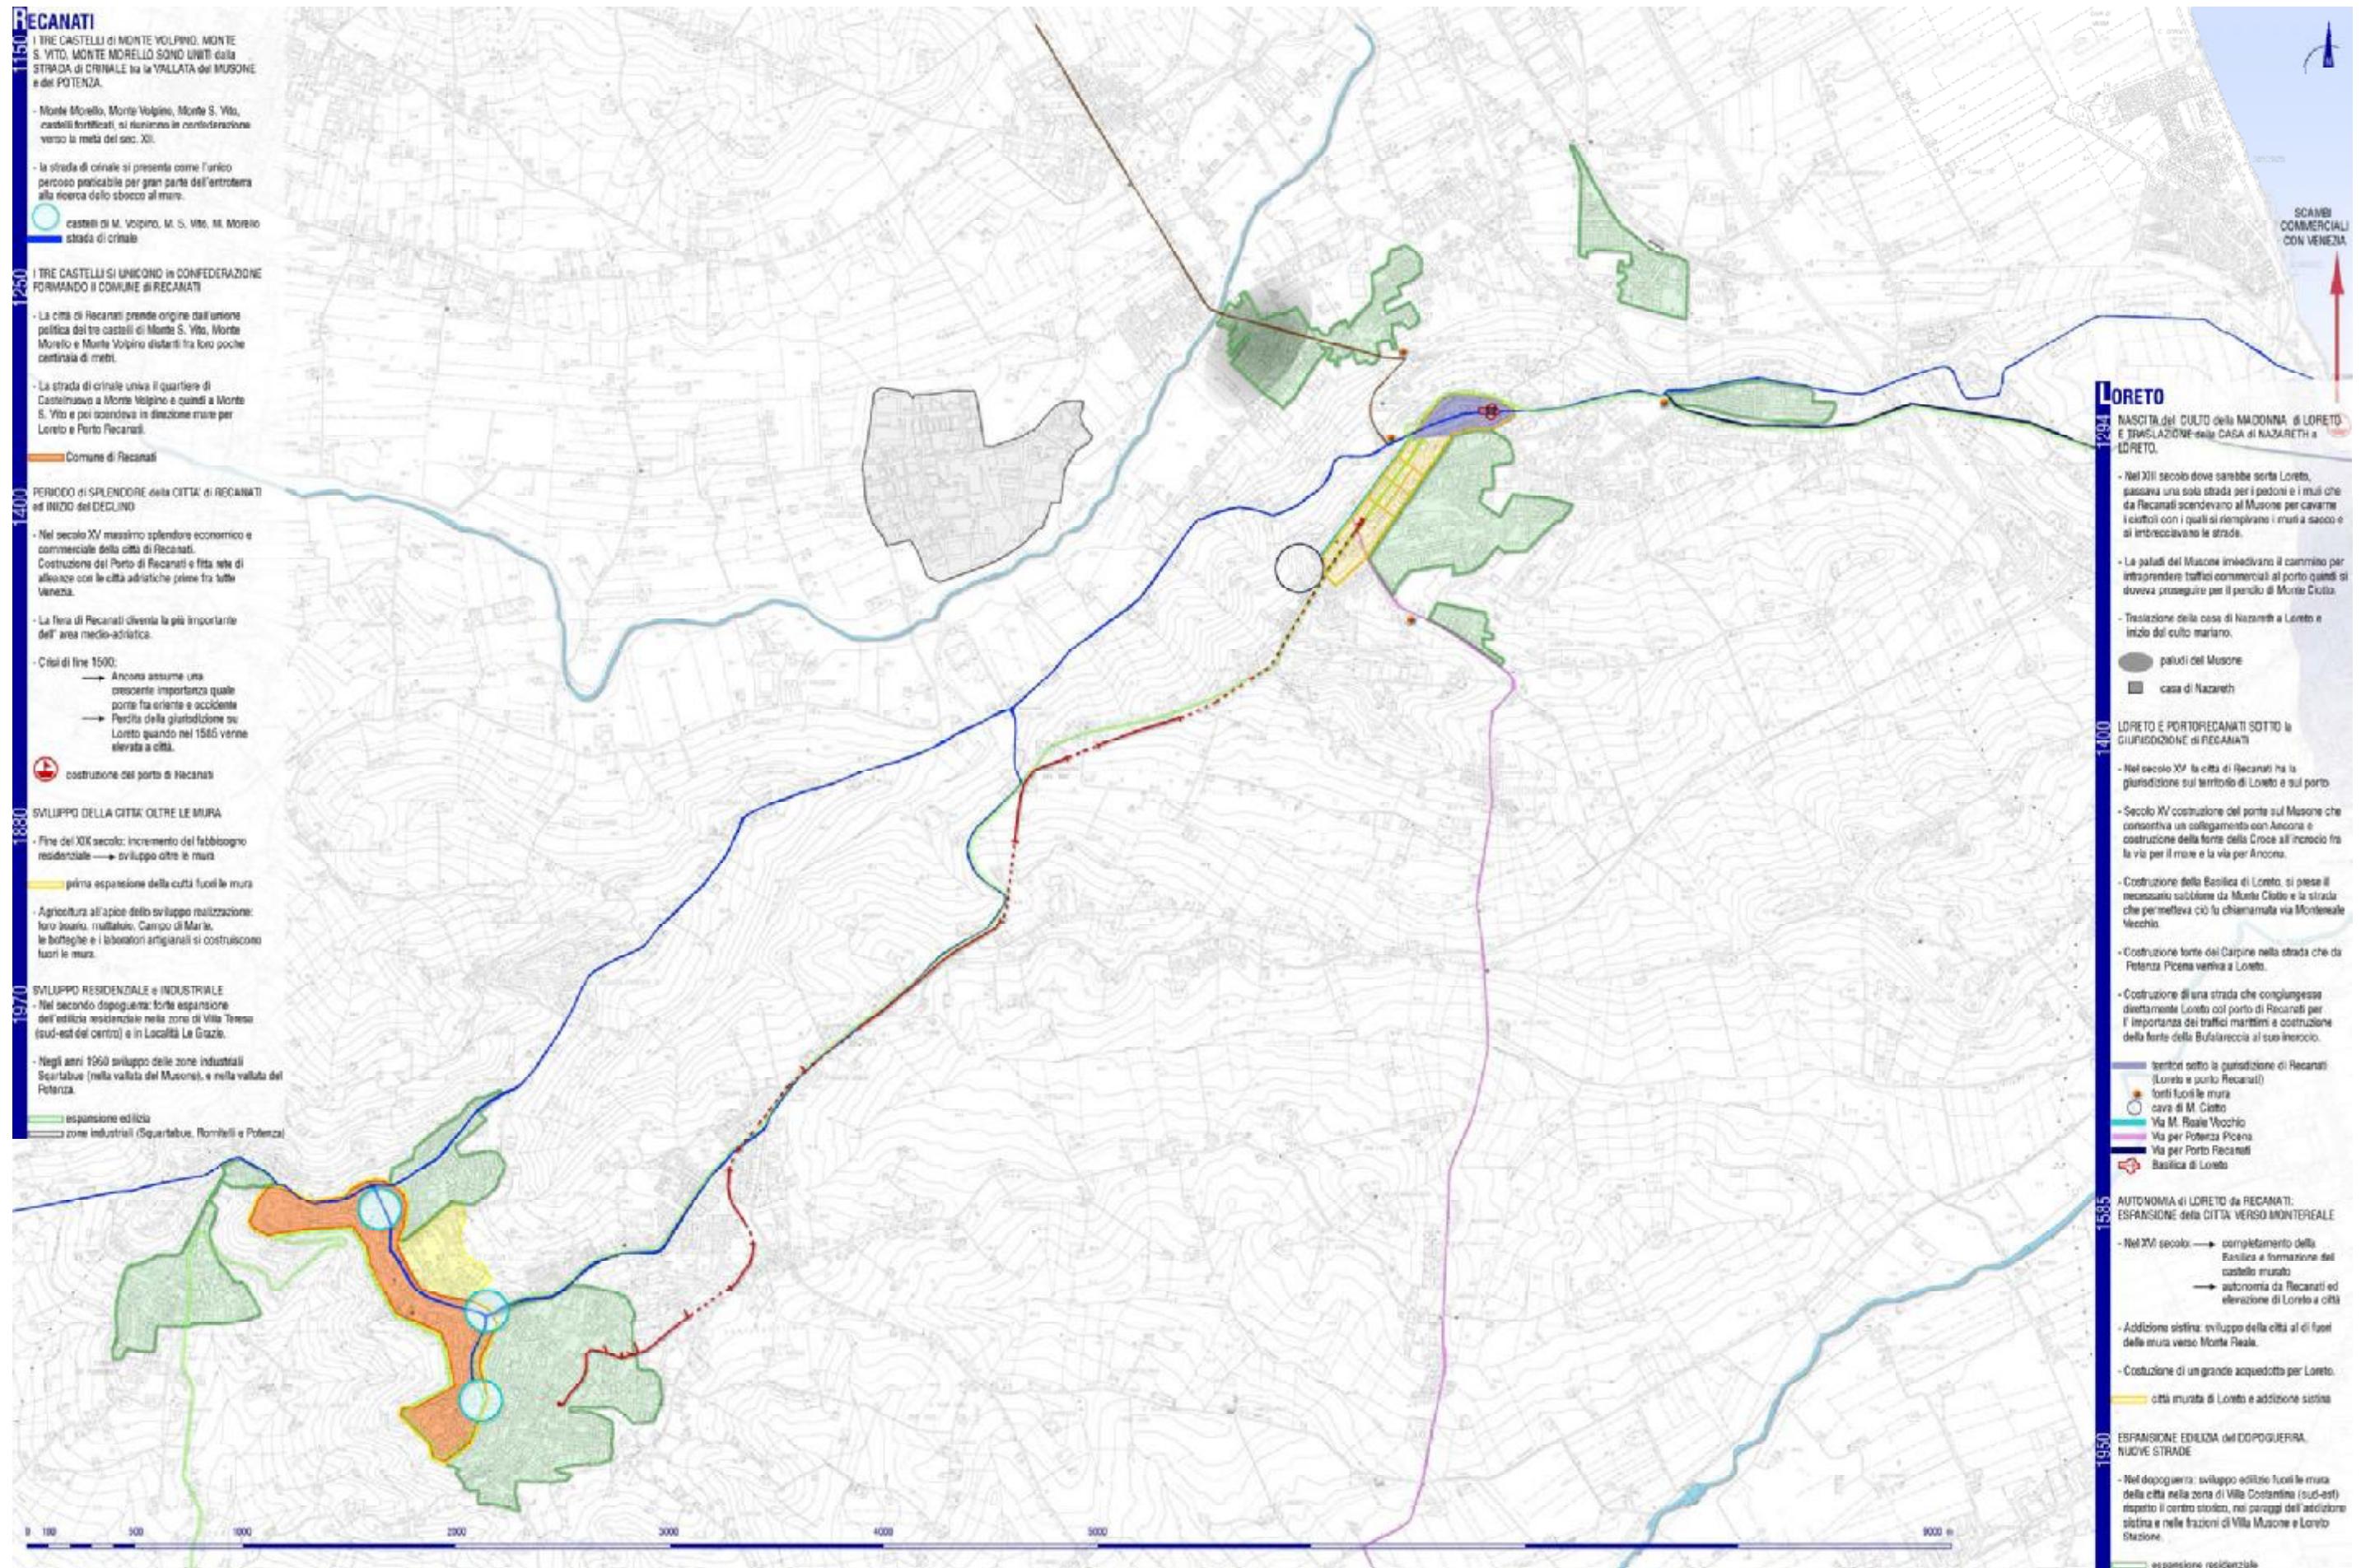


UNIVERSITÀ degli STUDI di CAMERINO facoltà di ARCHITETTURA sede di ASCOLI PICENO AA 2007/2008
LAUREA MAGISTRALE in ARCHITETTURA relatrice prof.ssa SIMONA SALVO laureanda: CHIARA GRANDINETTI

L'ACQUEDOTTO PAOLINO FRA RECANATI E LORETO: STUDIO STORICO E RESTAURO

inquadramento territoriale

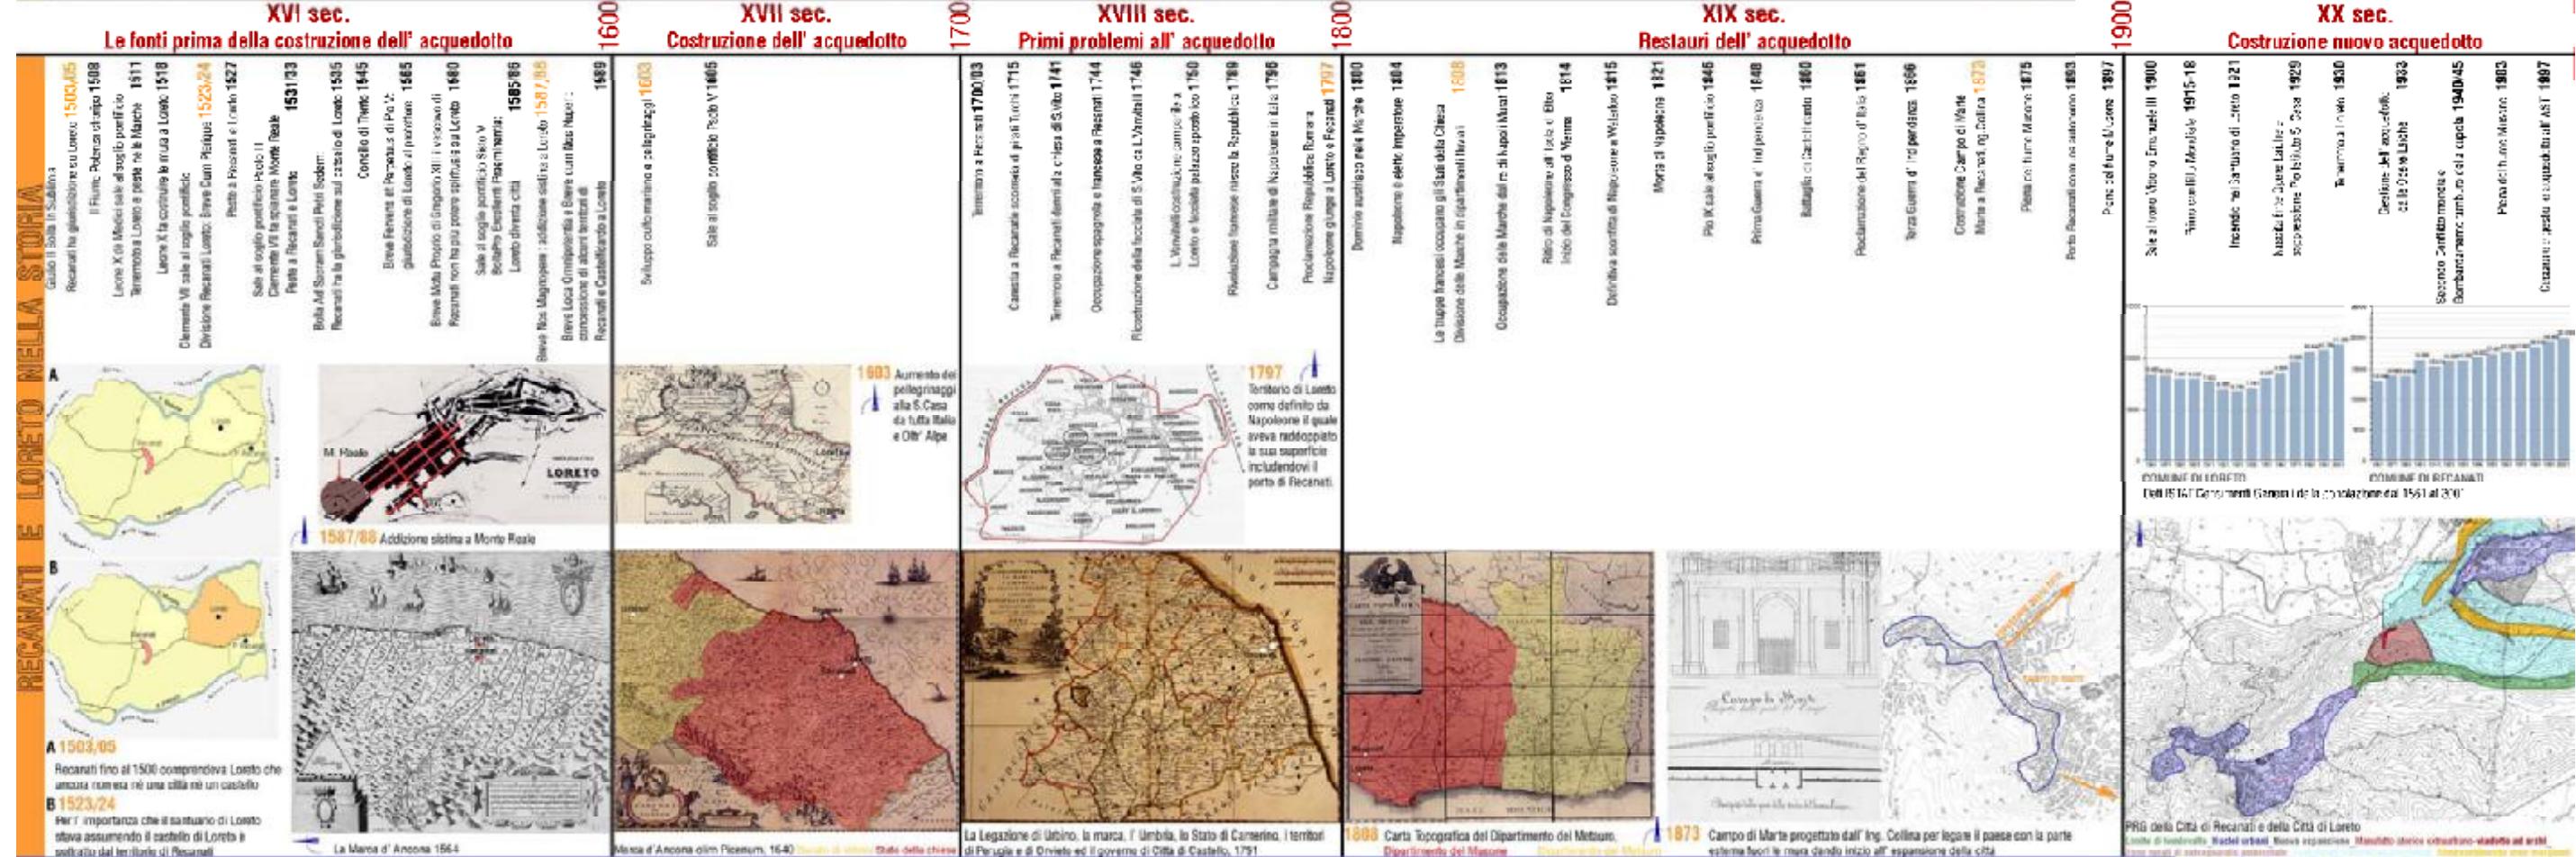



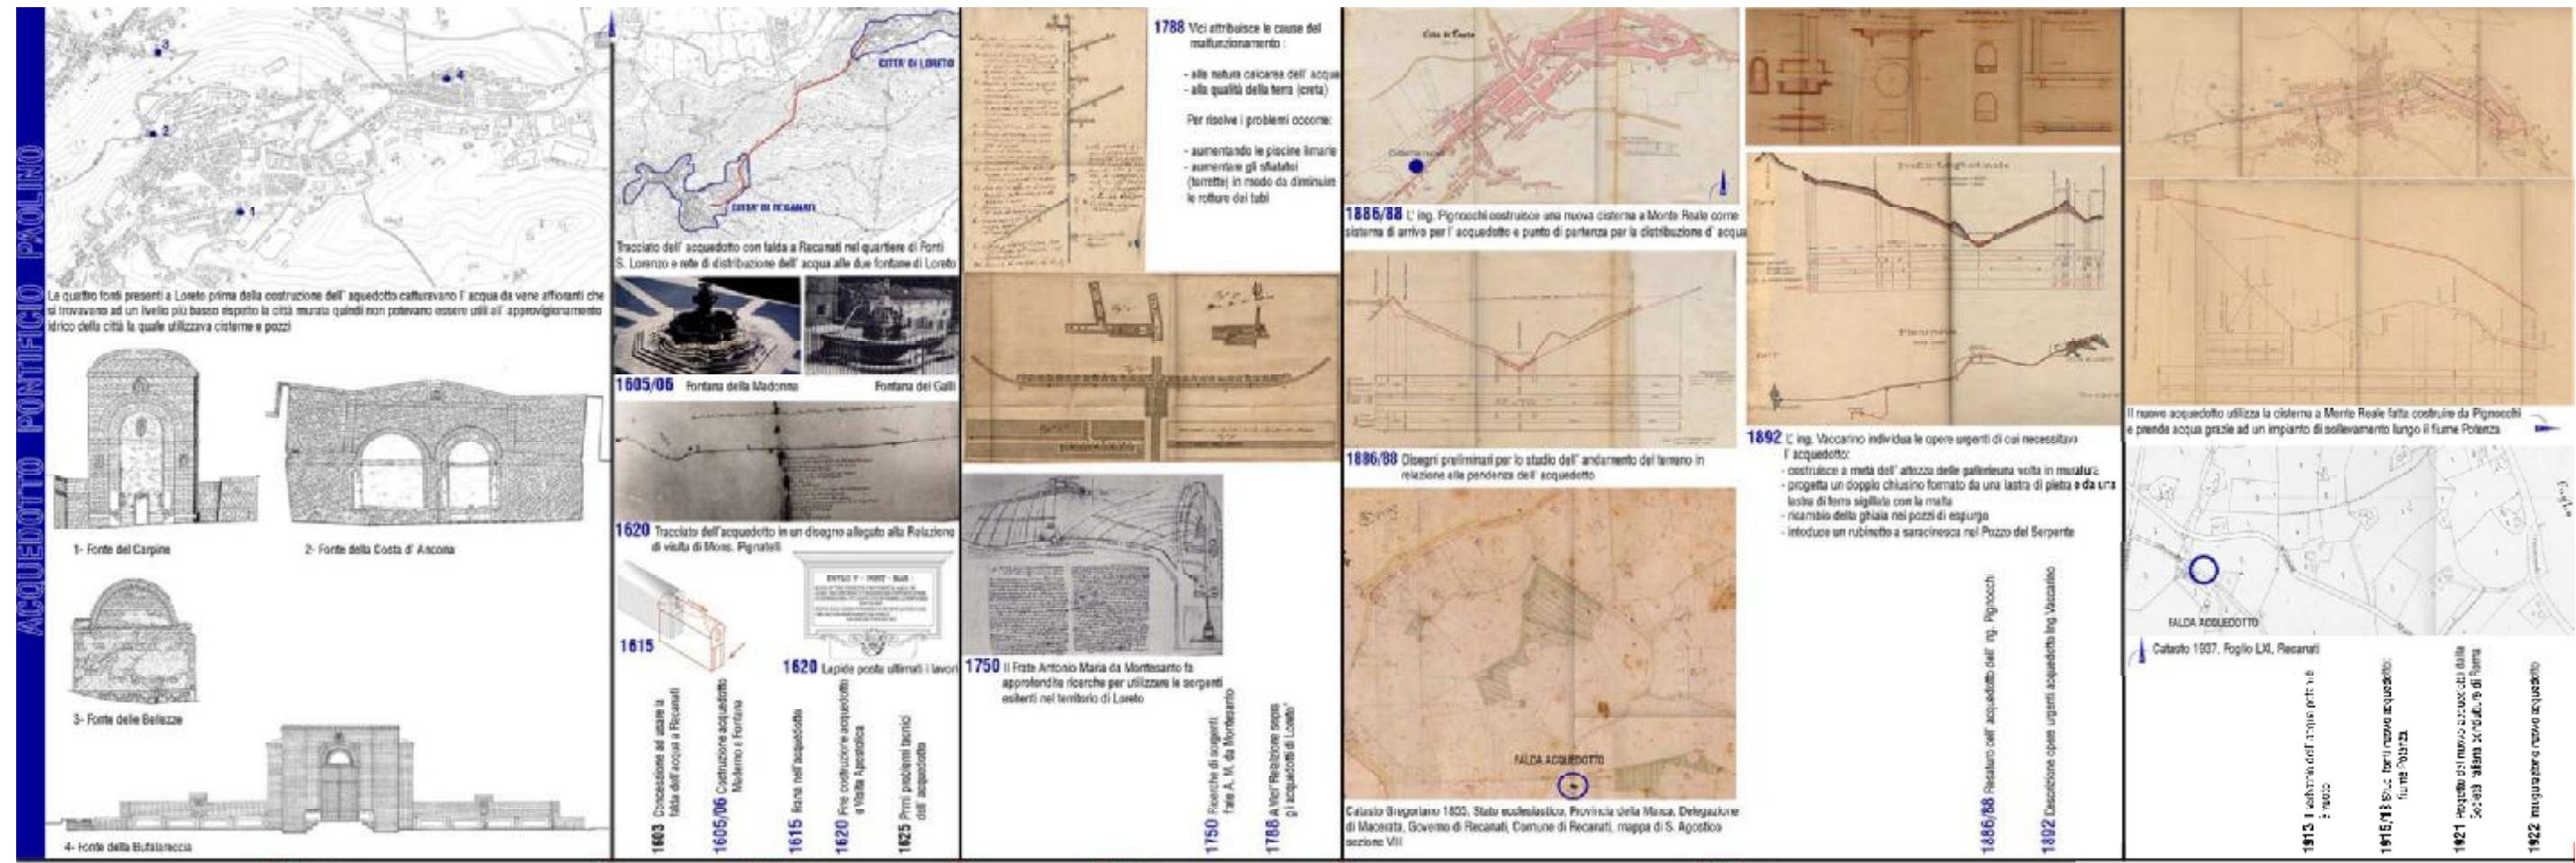


UNIVERSITÀ degli STUDI di CAMERINO facoltà di ARCHITETTURA sede di ASCOLI PICENO AA 2007/2008
LAUREA MAGISTRALE in ARCHITETTURA relatrice prof.ssa SIMONA SALVO laureanda : CHIARA GRANDINETTI


L'ACQUEDOTTO PAOLINO FRA RECANATI E LORETO: STUDIO STORICO E RESTAURO

cronologia delle fasi costruttive

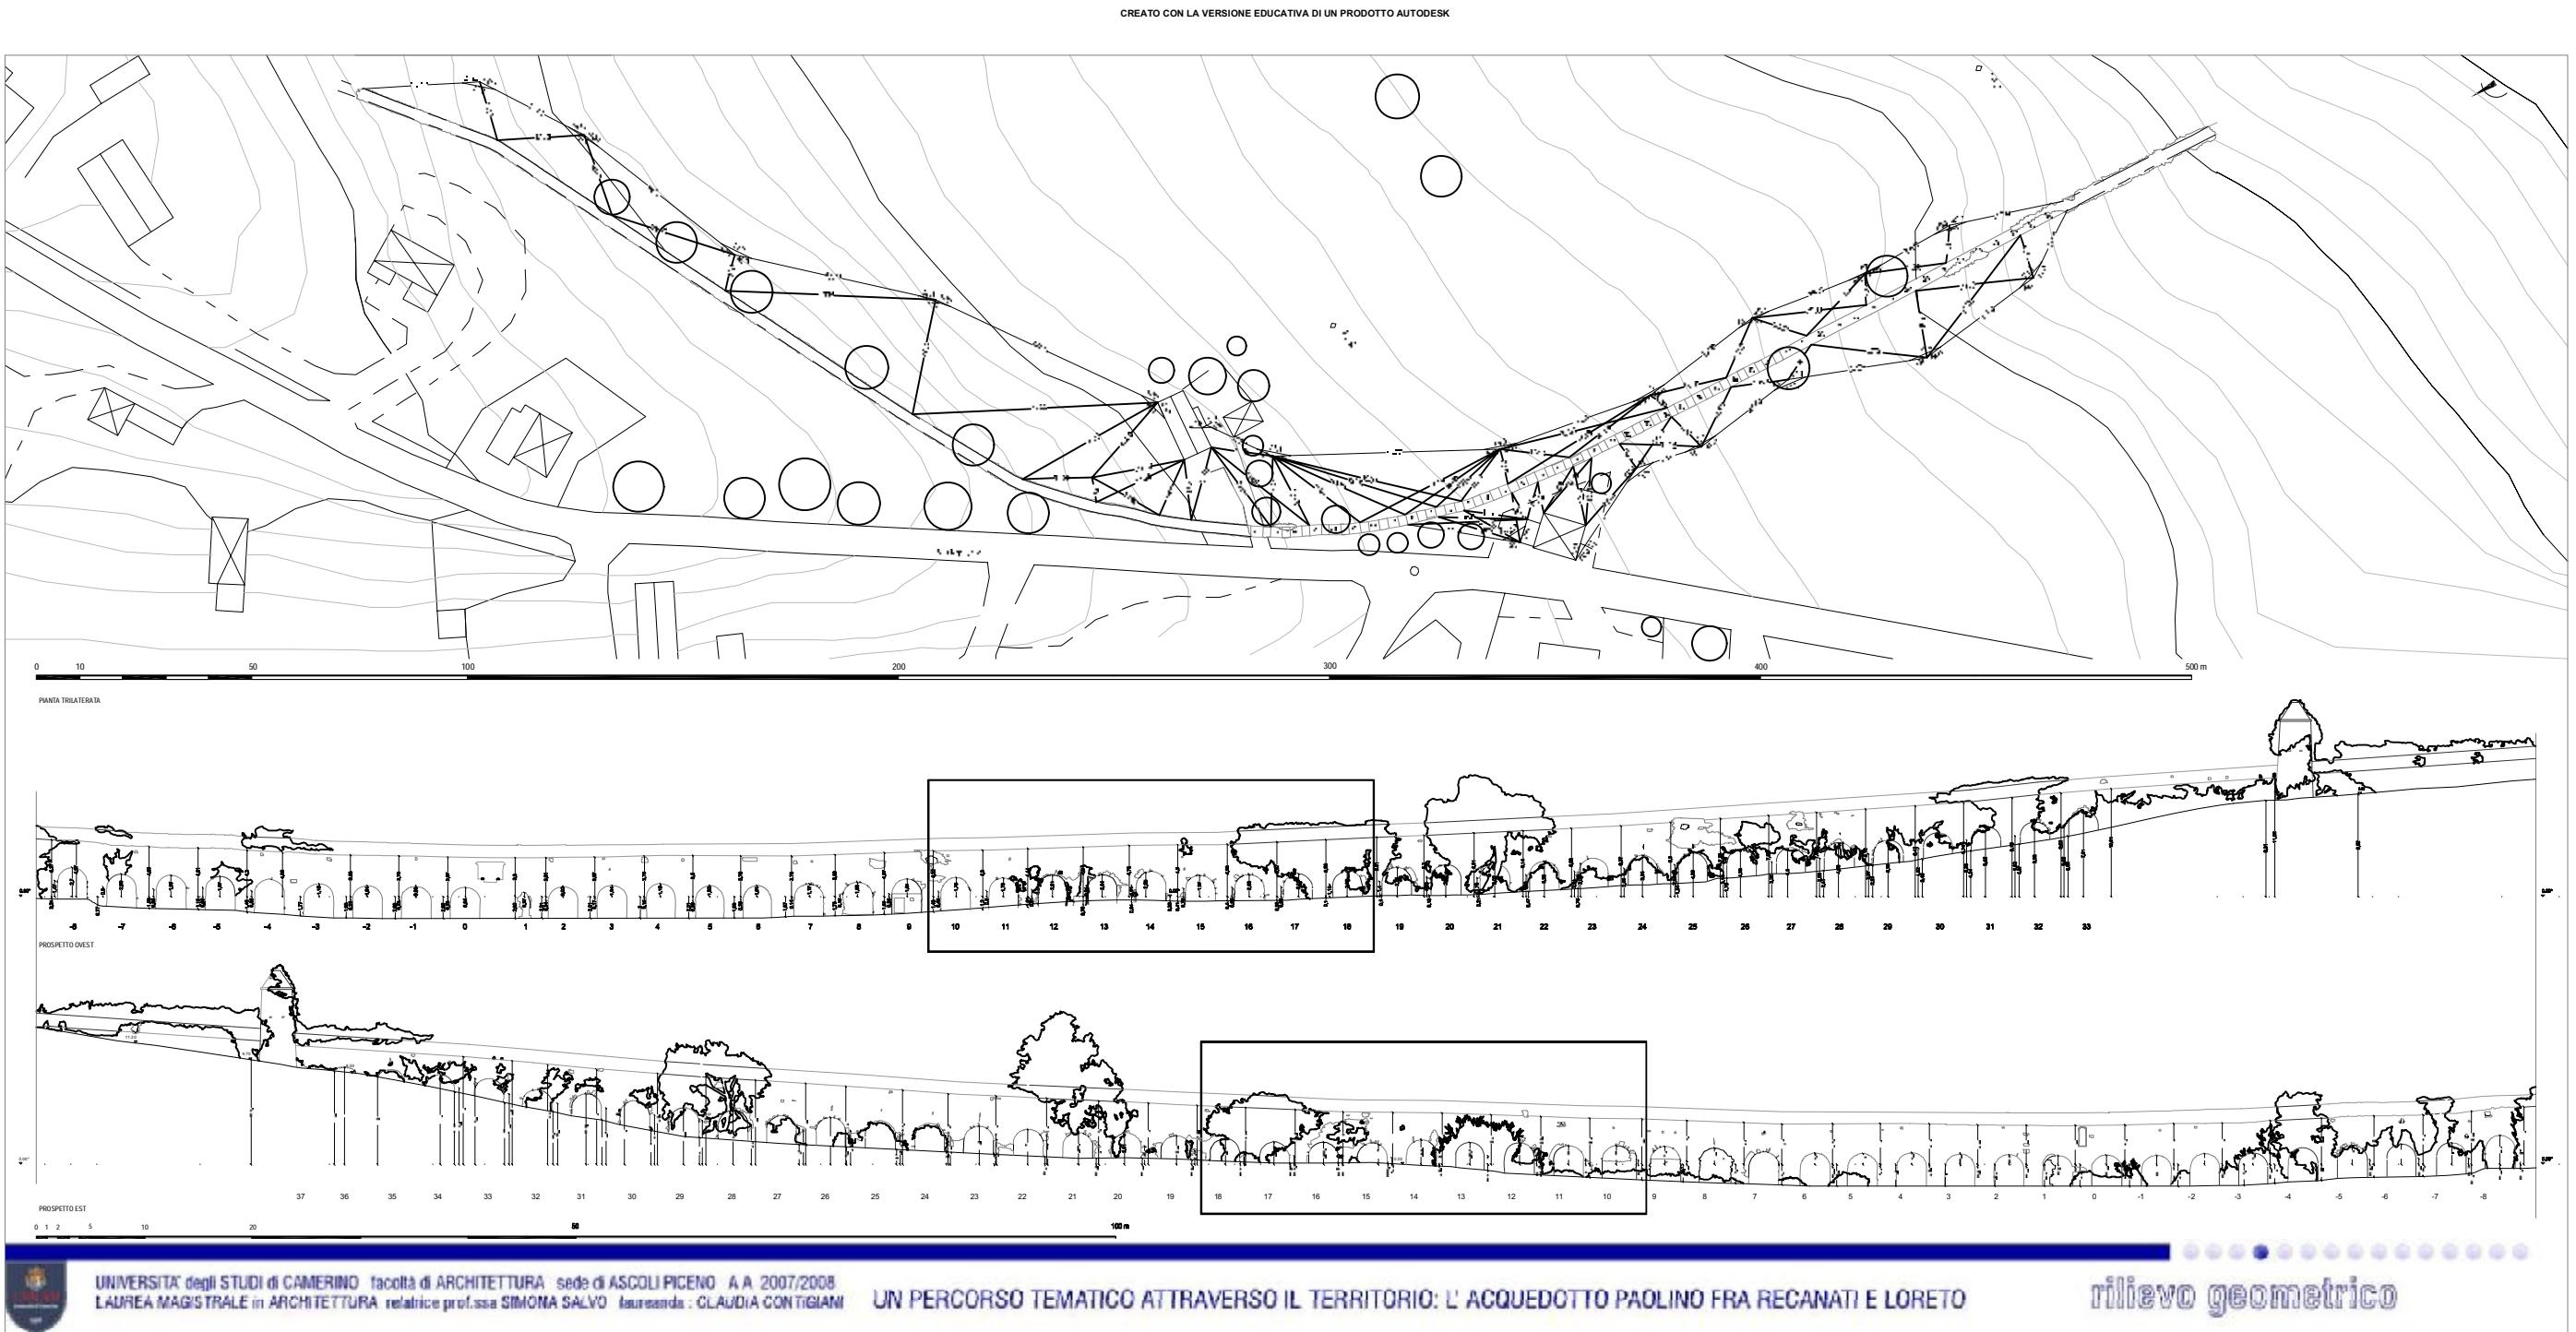

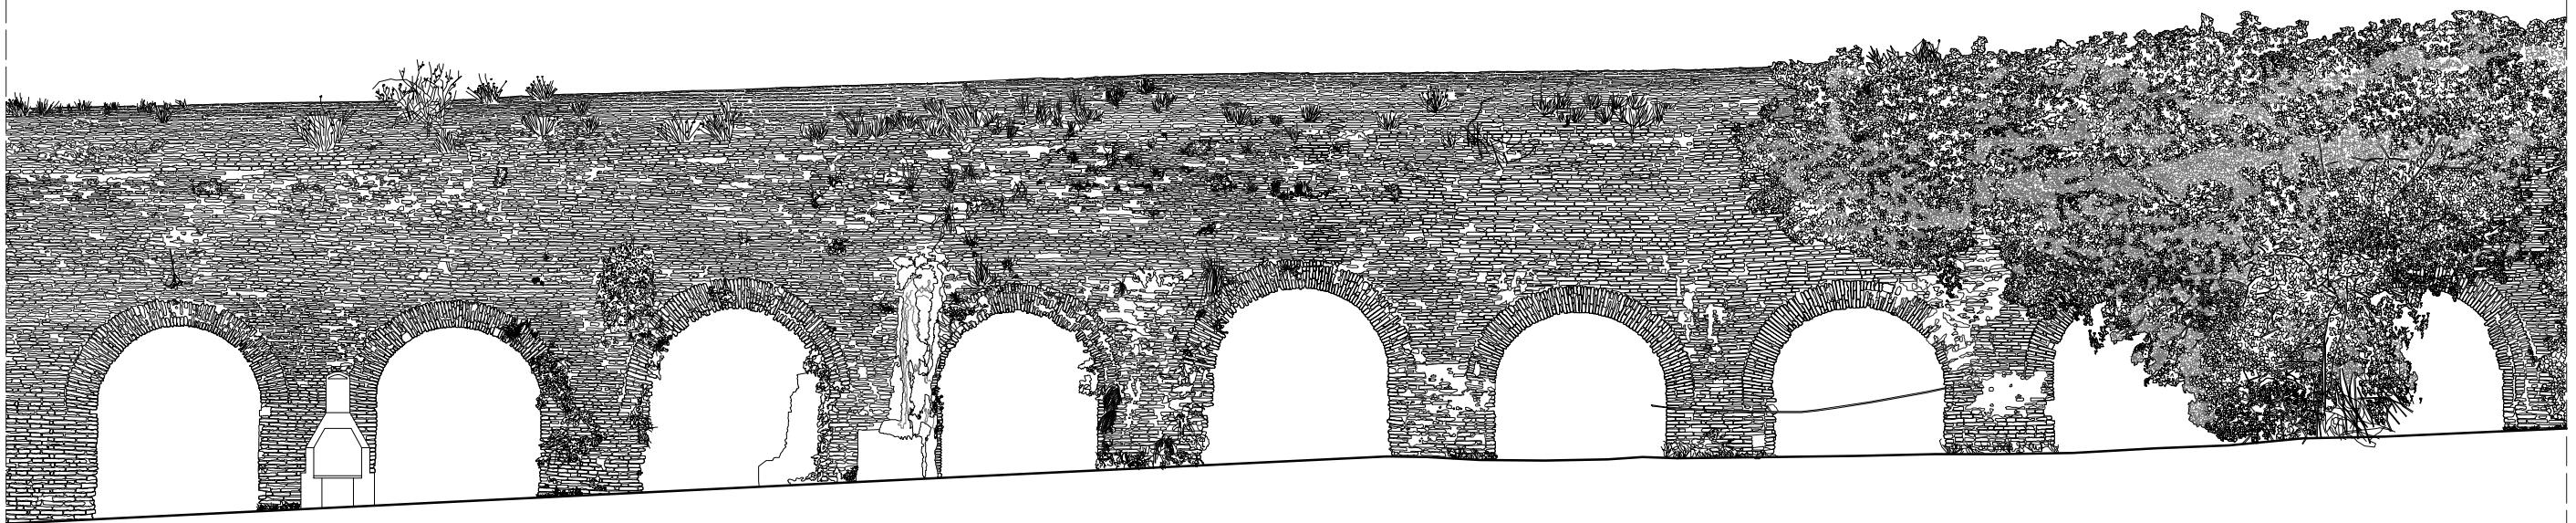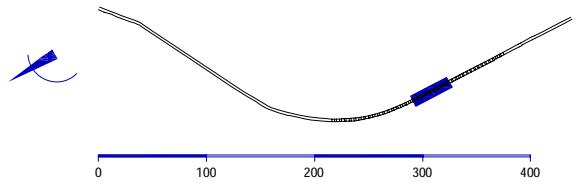

PROSPETTO OVEST

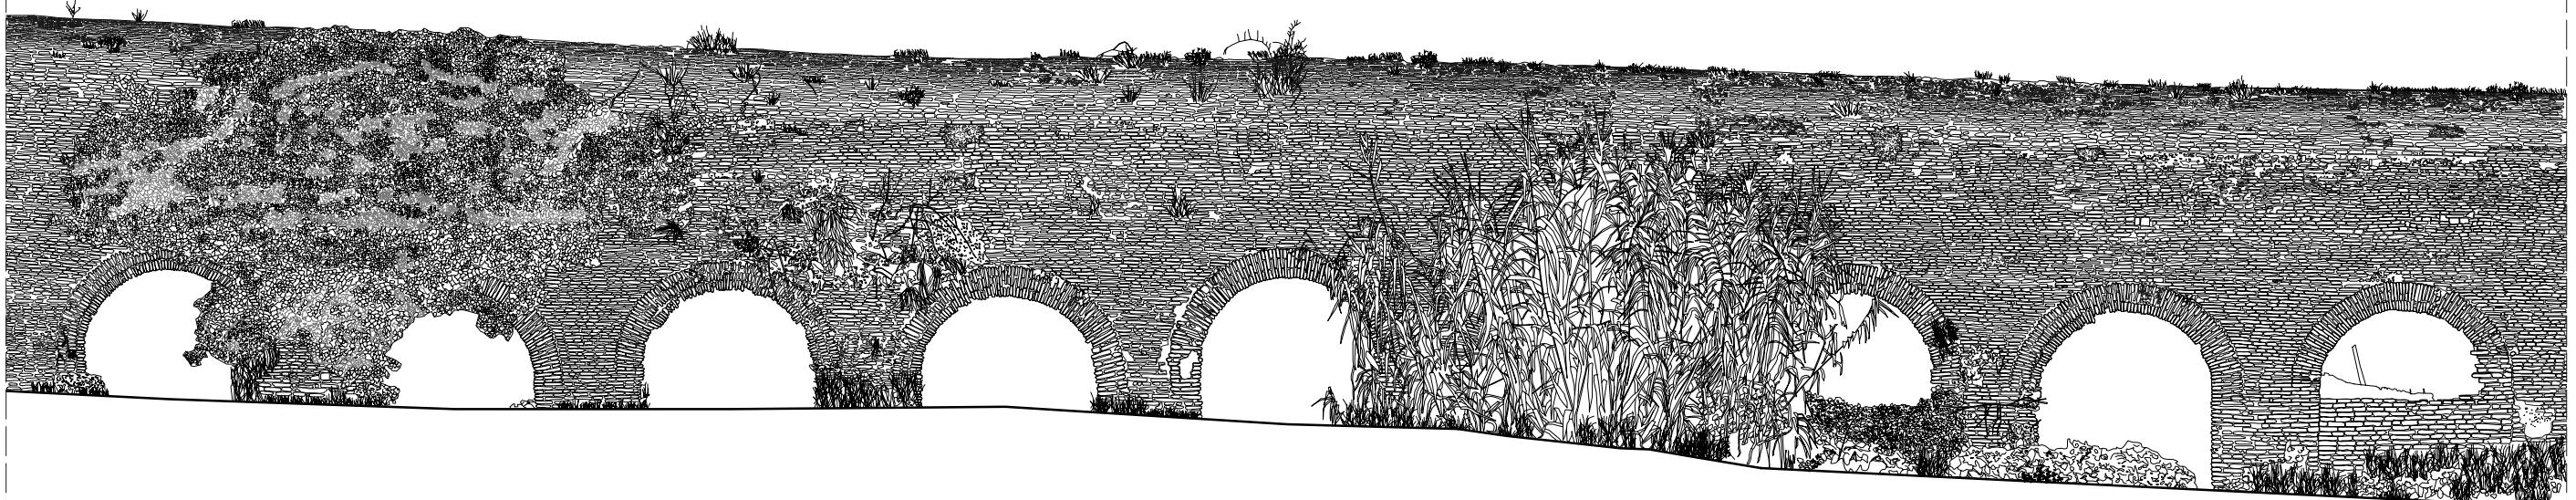

PROSPETTO EST



1	MURO	OGGETTO Acquedotto	DENOMINAZIONE Paolino	DATA RILIEVO 25/02/2008	MAPPATURA 				
OSSERVAZIONI Questo tipo di muratura è relativa alla fascia bassa, e la si può notare sui basamenti dei primi 2 archi in esame. Molto probabilmente sono stati sostituiti in un restauro passato, infatti si nota la differenza con gli altri laterizi impiegati sia nell'impasto che nei colori così come nelle dimensioni.									
FUNZIONE STATICA		STATO di CONSERVAZIONE		Ubicazione - prospetto ovest					
Pilastro portante		Buono							
PARAMENTO ESTERNO		Accessibile		PARAMENTO INTERNO		Non ispezionabile			
MATERIALE		Omogeneo		EL. MEDIO		I = 16 cm; h = 5 cm			
LATERIZI	TIPO	COLORE P.	ORIGINE	DIMENSIONI	FORMA	IMPASTO			
Laterizio	Marrone chiaro/rosso	Fornace		15 < I < 33; 4 < h < 5 cm	Parallelepipedo				
PIETRA			Assente		POSA IN OPERA			A corsi orizzontali	
MALTA	NATURA calce cementizia	FINITURA GIUNTI Quasi perduta	DIMENSIONE GIUNTI cm	COLORE					
NUCLEO	MATERIALE INERTE		MATERIALE LEGANTE		Calce				
FOTO CAMPIONE MURARIO				DETTAGLIO DEL PARAMENTO ESTERNO					

2	MURO	OGGETTO Acquedotto	DENOMINAZIONE Paolino	DATA RILIEVO 25/02/2008	MAPPATURA 				
OSSERVAZIONI La muratura è relativa alla fascia centrale del paramento murario. Questo tipo di muratura lo ritroviamo in quasi tutta la costruzione; infatti è la tipologia muraria più utilizzata per la realizzazione del manufatto. In questo campione è evidente l'assenza di malta poiché erosa e la cortina muraria in alcuni punti risulta assente.									
FUNZIONE STATICA		STATO di CONSERVAZIONE		Ubicazione - prospetto ovest					
Pilastro portante		Buono							
PARAMENTO ESTERNO		Accessibile		PARAMENTO INTERNO		Non ispezionabile			
MATERIALE		Omogeneo		EL. MEDIO		I = 16 cm; h = 5 cm			
LATERIZI	TIPO	COLORE P.	ORIGINE	DIMENSIONI	FORMA	IMPASTO			
Laterizio	Rosso / marrone	Fornace		15 < I < 32; 3,5 < h < 4,5 cm	Parallelepipedo				
PIETRA			Assente		POSA IN OPERA			A corsi orizzontali - ghiera dell'arco	
MALTA	NATURA di calce e rena del monte d'Ancona	FINITURA GIUNTI Perduta	DIMENSIONE GIUNTI cm	COLORE					
NUCLEO	MATERIALE INERTE		MATERIALE LEGANTE		Calce				
FOTO CAMPIONE MURARIO				DETTAGLIO DEL PARAMENTO ESTERNO					

3	MURO	OGGETTO Acquedotto	DENOMINAZIONE Paolino	DATA RILIEVO 25/02/2008	MAPPATURA 				
OSSERVAZIONI Questo tipo di muratura è relativa alla fascia media del pilone. Sia nelle dimensioni che nella fattura questa muratura è assimilabile alla tipologia prevalentemente usata per la costruzione dell'acquedotto ma si differenza per i colori, infatti in questa foto si possono notare anche mattoni di color senape oltre che di color marrone e rosso.									
FUNZIONE STATICA		STATO di CONSERVAZIONE		Ubicazione - prospetto ovest					
Pilastro portante		Buono							
PARAMENTO ESTERNO		Accessibile		PARAMENTO INTERNO		Non ispezionabile			
MATERIALE		Omogeneo		EL. MEDIO		I = 27 cm; h = 4 cm			
LATERIZI	TIPO	COLORE P.	ORIGINE	DIMENSIONI	FORMA	IMPASTO			
Laterizio	Marrone chiaro/rosso	Fornace		16 < I < 32; 3,5 < h < 5,3 cm	Parallelepipedo				
PIETRA			Assente		POSA IN OPERA			A corsi orizzontali	
MALTA	NATURA di calce e rena del monte d'Ancona	FINITURA GIUNTI Quasi perduta	DIMENSIONE GIUNTI cm	COLORE					
NUCLEO	MATERIALE INERTE		MATERIALE LEGANTE		Calce				
FOTO CAMPIONE MURARIO				DETTAGLIO DEL PARAMENTO ESTERNO					

4	MURO	OGGETTO Acquedotto	DENOMINAZIONE Paolino	DATA RILIEVO 25/02/2008	MAPPATURA 				
OSSERVAZIONI Questa muratura è relativa alla fascia media del pilone. Sia nelle dimensioni che nella fattura questa muratura è assimilabile alla tipologia prevalentemente usata per la costruzione dell'acquedotto ma si differenza per i colori, infatti in questa foto si possono notare anche mattoni di color senape oltre che di color marrone e rosso.									
FUNZIONE STATICA		STATO di CONSERVAZIONE		Ubicazione - prospetto est					
Pilastro portante		Buono							
PARAMENTO ESTERNO		Accessibile		PARAMENTO INTERNO		Non ispezionabile			
MATERIALE		Omogeneo		EL. MEDIO		I = 15 cm; h = 4 cm			
LATERIZI	TIPO	COLORE P.	ORIGINE	DIMENSIONI	FORMA	IMPASTO			
Laterizio	Rosso / senape / marrone	Fornace		10 < I < 30; 3 < h < 4 cm	Parallelepipedo				
PIETRA			Assente		POSA IN OPERA			A corsi orizzontali - ghiera dell'arco	
MALTA	NATURA di calce e rena del monte d'Ancona	FINITURA GIUNTI Quasi perduta	DIMENSIONE GIUNTI cm	COLORE					
NUCLEO	MATERIALE INERTE		MATERIALE LEGANTE		Calce				
FOTO CAMPIONE MURARIO				DETTAGLIO DEL PARAMENTO ESTERNO					

Dall'analisi effettuata riscontrato che il tipo di muratura che maggiormente troviamo sul paramento murario del nostro manufatto è:

↓
MURATURA CON I GIUNTI DI MALTA EROSA

causa



- azione del vento e degli agenti atmosferici

- tipo d'impasto dei laterizi non del tutto puro, potrebbero essere stati introdotti insieme allo scheletro sabbioso minerali accompagnati da impurità come solfati e sulfuri i quali se non eliminati con una prolungata stagionatura dell'argilla danno luogo alla disaggregazione e al distacco della malta

- esistenza di erbe infestanti che scalzano la malta dai giunti delle murature causa delle loro radici che penetrano nella malta e nella muratura

INOLTRE



- si nota la presenza di edera che arrampicatasi sulle pareti dell'acquedotto si è estesa su una grossa porzione di muratura, inoltre diversi alberi sono cresciuti a ridosso dell'acquedotto fino a coprirne gran parte

- rimaneggiamenti, restauri successivi l'edificazione sono descritti dalla presenza di laterizi diversi sia di fattura che di dimensioni, inoltre in alcuni punti si nota un uso abbondante di malta aggiunta sopra la cortina e tracce di cemento


BIBLIOGRAFIA

- Trattato di Restauro Architettonico Giovanni Carbonara vol. II, pp. 61 - 72
- Trattato di Restauro Architettonico Giovanni Carbonara vol. I (D. Fiorani)
- Atlante del Restauro Giovanni Carbonara



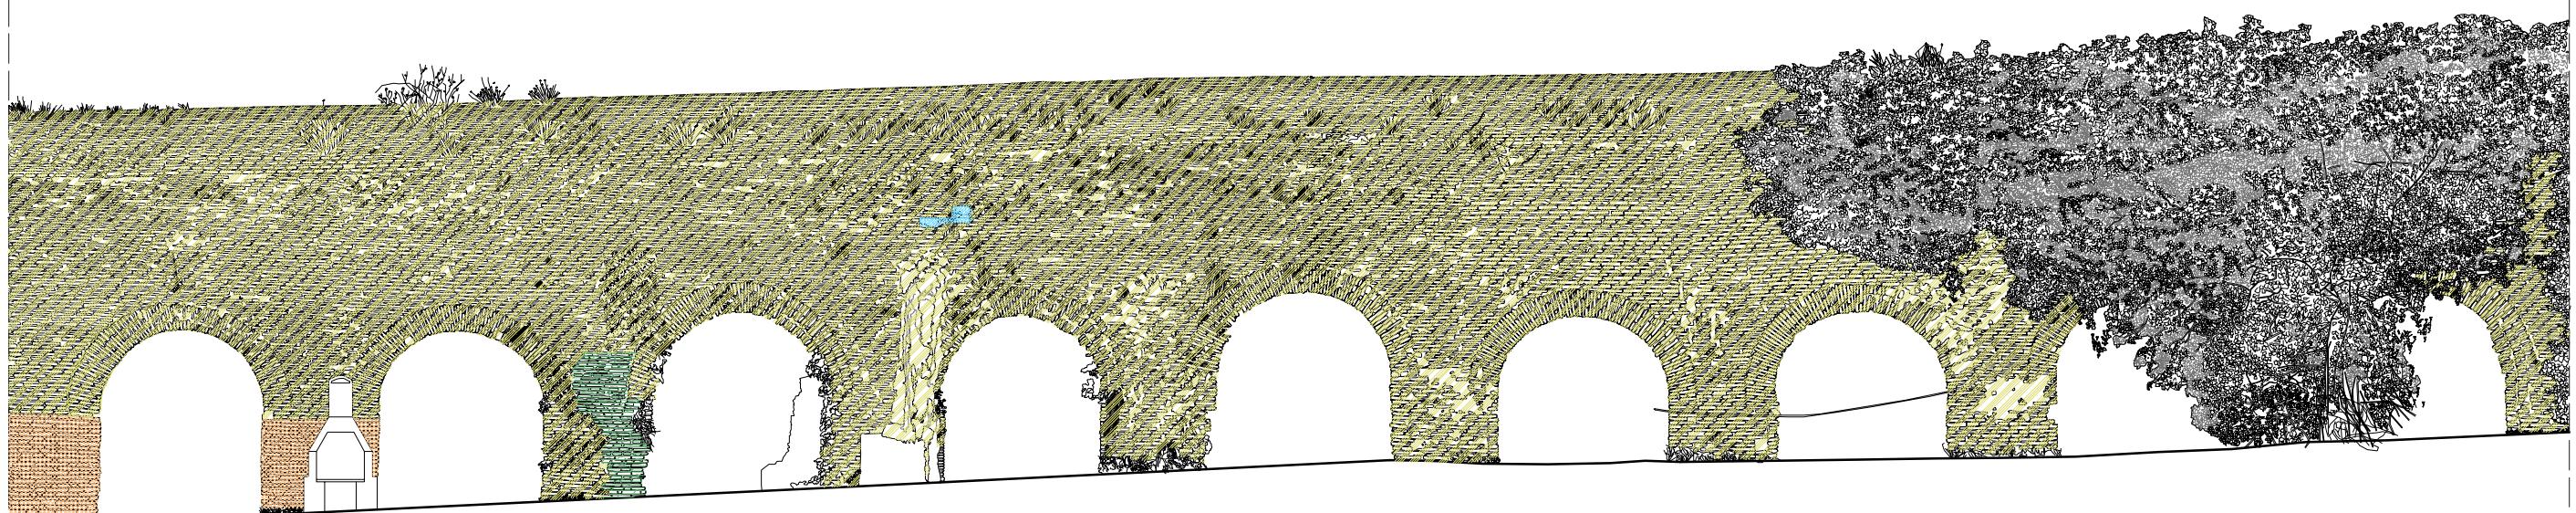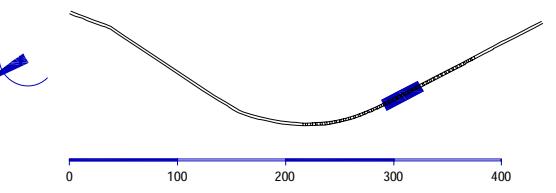

PROSPETTO OVEST

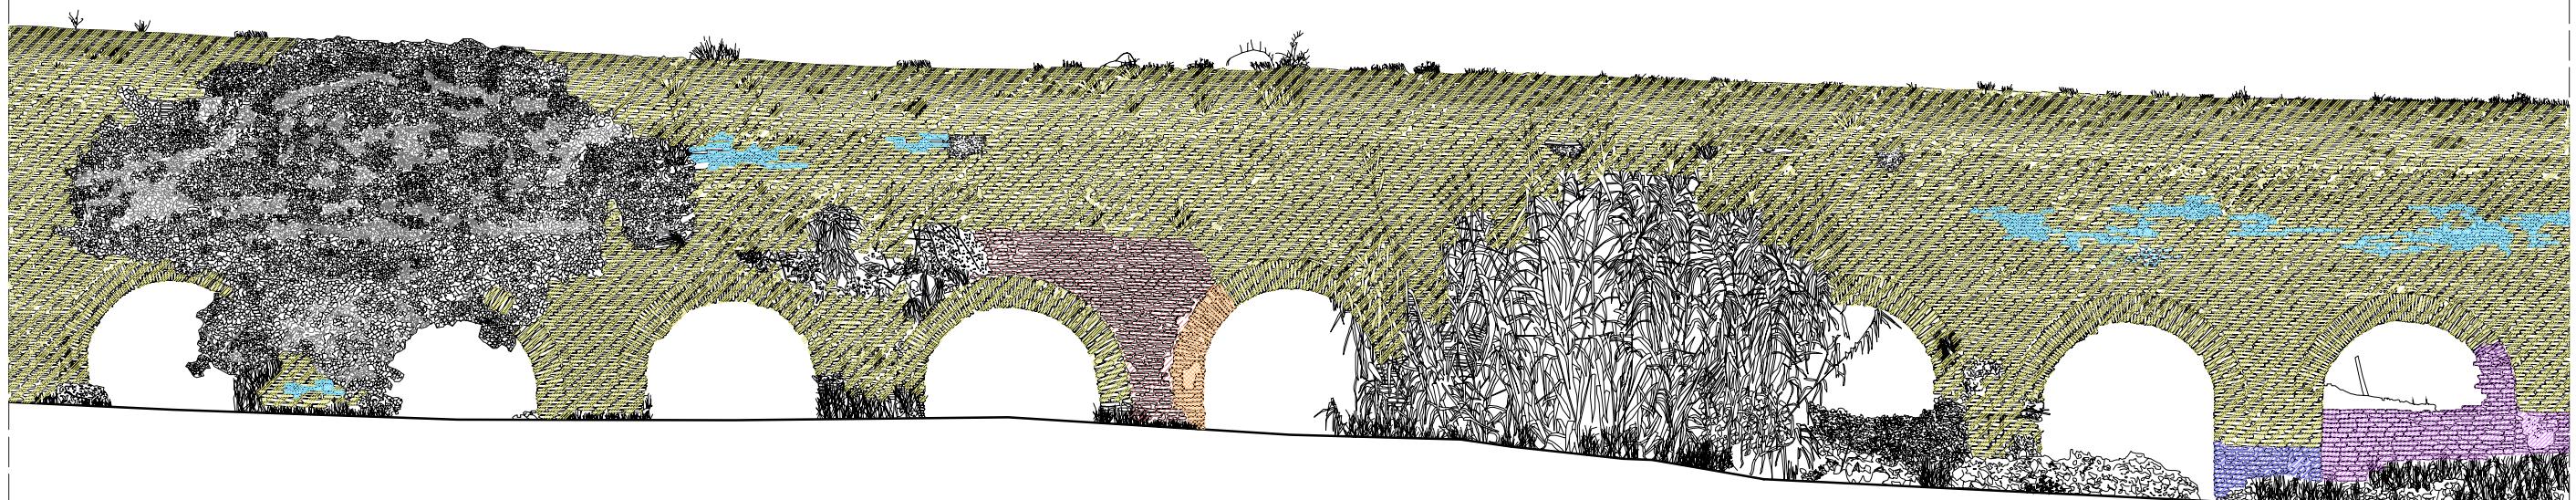

PROSPETTO EST



MAPPATURA 1



MAPPATURA 2



MAPPATURA 3



MAPPATURA 4



MAPPATURA 5



MAPPATURA 6



MAPPATURA 7



QUALITÀ'

in AEREO

PERCETTABILE a DIVERSE SCALE

in AUTO

a PIEDI

IMPORTANZA del MANUFATTO

NEGLIGENZA

PROBLEMATICA COME QUALITÀ'

A CAVALLO TRA DUE REALTA' IMMERSO NELLA CAMPAGNA

ACQUA DA ELEMENTO GENERATORE A PROBLEMATICA LA STRADA A RIDOSSO DEL MANUFATTO

**1620 CONCLUSI I LAVORI — INIZIATI da SISTO V
COMMISSIONATO agli ARCHITETTI FONTANA e MADERINO — METODO di COSTRUZIONE alla ROMANA
ACQUA FELICE a ROMA**

OGGETTI E VEGETAZIONE ADOSSATI

ERBE INFESTANTI

MATERIALI NON COMPATIBILI

TERRENO LAVORATO A RIDOSSO DEL MANUFATTO

DEGRADO DIFFUSO dei MATERIALI e delle SUPERFICI

1 MATERIALE MURATURA IN LATERIZIO

MAPPATURA

FOTO CAMPIONE MURARIO

DENOMINAZIONE ALTERAZIONE POLVERIZZAZIONE

DESCRIZIONE ALTERAZIONE

Riduzione di alcuni componenti della cotta laterizia in polvere e in minuscole particelle tali da far acquisire al paramento murario un aspetto disgregato.

CAUSE ALTERAZIONE

La causa della alterazione della muratura in laterizio risiede nella scarsa qualità dell'argilla, troppo secca di alluvione, insorgo e padiglio o nella cottura del laterizio effettuata troppo velocemente e a temperature troppo basse.

2 MATERIALE MURATURA IN LATERIZIO

MAPPATURA

FOTO CAMPIONE MURARIO

DENOMINAZIONE ALTERAZIONE MANCANZA

DESCRIZIONE ALTERAZIONE

Consiste nell'assenza di materiale. In questo caso di laterizio. La mancanza provoca un vuoto nel prospetto che lascia capire o per lo meno spiegare la composizione del nucleo murario il quale in quel punto diventa parzialmente riparabile.

CAUSE ALTERAZIONE

Il degrado degli strati di malta indebolisce la cotta laterizia. Con il degrado della malta diminuisce progressivamente la connessione tra i mattoni e nucleo murario. Sugli appigli e nei cani di sorreggo si aprono così le lacune per la caduta dei mattoni.

3 MATERIALE MURATURA IN LATERIZIO

MAPPATURA

FOTO CAMPIONE MURARIO

DENOMINAZIONE ALTERAZIONE MANCANZA DI MALTA DAI GIUNTI

DESCRIZIONE ALTERAZIONE

Le superfici si erosionano prodotte dal vento, dalla pioggia, dall'umidità, hanno profili gradi, generalmente la malta di cemento per prima dei mattoni e il vento le porta via. Restano poi i mattoni come cornicioni i mattoni restano senza lega di malta e calce; ciò avviene sugli appigli e nel fondo dei cani di sorreggo.

CAUSE ALTERAZIONE

Una delle cause è l'azione del vento e degli agenti atmosferici - mentre la disgregazione è致由 della malta potrebbe essere dovuta dallo sfruttamento dei lavori non dettato pure. Potrebbe essere stata innescata con lo scheggiamento, minerali accompagnati da impatti come nel nostro caso solfati e sulfati i quali se non eliminati con una pulizia stagionata dell'argilla danno luogo alla disgregazione e al degrado della malta.

4 MATERIALE MURATURA IN LATERIZIO

MAPPATURA

FOTO CAMPIONE MURARIO

DENOMINAZIONE ALTERAZIONE EFFLORESCENZA

DESCRIZIONE ALTERAZIONE

Le efflorescenze sulla superficie dei paramenti hanno un aspetto ghiacciaio e una forma di grata del colore biancastro. È un cruento apparentemente superficiale ma che interessa invece il corpo del mattone. Il cruento precipita la presenza di argilla. L'umidizzazione provoca perdita di peso continua lungo il piede dell'edificio fino ad un'altezza di 2 metri.

CAUSE ALTERAZIONE

La decomposizione dei sali contenuti nel mattone per l'azione dell'acqua penetrata nel mattone, libera ossidi di calcio e carbonati acidi. Gli ossidi di calcio in presenza di umidità si carbonizzano e ripristinano la calce, gli esodi attirano formano dei carbonati solubili. Questi ultimi paionano l'interno del mattone, venendo dall'acqua, fino in superficie e qui si depositano cristallizzando. La prima forma di degradazione è l'efflorescenza, la fase finale è la perverzizzazione del corpo del mattone.

5 MATERIALE MURATURA IN LATERIZIO

MAPPATURA

FOTO CAMPIONE MURARIO

DENOMINAZIONE ALTERAZIONE ALGHE E MUSCHI

DESCRIZIONE ALTERAZIONE

Sono microrganismi facilmente riconoscibili hanno una colorazione che va dal verde chiaro al marrone scuro e sono costituite da colonie simboli o filamentose, tenuta insieme da solidi patini di mucillagine unica. Invade quando si deposita uno strato di inquinante organico importante, la muratura acquistando una colorazione marrone.

CAUSE ALTERAZIONE

Gli ambienti ad alta umidità e a presenza abbondante di sali minerali permettono la crescita e la riproduzione delle alghe. La colorazione marrone del mattone è causata dall'invecchiamento delle piccole alghe che si sconsigliano e diventano dure e compatte.

6 MATERIALE MURATURA IN LATERIZIO

MAPPATURA

FOTO CAMPIONE MURARIO

DENOMINAZIONE ALTERAZIONE ERBE INFESTANTI

DESCRIZIONE ALTERAZIONE

La crescita di erbe infestanti sulla parete delle murature è particolarmente poche le esse infestanti hanno una radice molto lunga le quali possono essere flessuose e aggraziamenti e inoltre tendono a scalpare la marta dei giardini.

CAUSE ALTERAZIONE

Sono presenti delle erbe infestanti le quali sono cresciute spontaneamente nelle cantine esistenti fra i mattoni in seguito all'impostazione per opera del vento.

1 MATERIALE INTONACO

MAPPATURA

FOTO CAMPIONE MURARIO

DENOMINAZIONE ALTERAZIONE DISGREZIONE (DECOESIONE)

DESCRIZIONE ALTERAZIONE

Decesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

CAUSE ALTERAZIONE

La causa è la scarsa qualità dei componenti dell'intonaco. Infatti potrebbe essere stata utilizzata nell'impasto del dipinto mortale o sarebbe di mera rosa di sali solubili, subito con alta percentuale di argilla, impastato "magro", nell'alta bassa percentuale di calce a cui deve essere "magro". La disgregazione dell'intonaco può essere dovuta dall'errato dosaggio della calce o da una non sufficiente tagliatura del substrato murario.

1 DEGRADO DIFFUSO

MATERIALI NON COMPATIBILI

DESCRIZIONE ALTERAZIONE

L'uso di questo tipo di malta cementizia sommava sfumature di rosso capiente dal marmo, aggiornando la situazione delle murature. Infatti la presenza di una lamina vetricosa impermeabile trattiene l'acqua capiente e ne protegge la marta verso livelli superiori.

CAUSE ALTERAZIONE

Alcuni archi recentemente sono stati murati abilmente da coloro che abitano nelle vicinanze per usare lo spazio sotto le arcate a modo di deposito di attrezzi. E' chiaramente visibile l'uso imprudente della malta cementizia usata nella fabbrica antica risalente ai primi decenni del 1900.

1 MATERIALE METALLO

MAPPATURA

FOTO CAMPIONE MURARIO

DENOMINAZIONE ALTERAZIONE OSSIDAZIONE DI ELEMENTI IN FERRO

DESCRIZIONE ALTERAZIONE

Vi sono presenti elementi in ferro i quali con il tempo si sono ossidati.

CAUSE ALTERAZIONE

Il fenomeno dell'ossidazione si ha in presenza di elementi in metallo magentati all'ossigeno dell'aria i quali perdono la caratteristica lucidezza del ferro fino al formarsi della rugosità sulla superficie, in seguito ad una prolungata esposizione e umidità.

1 MATERIALE PIETRA

MAPPATURA

FOTO CAMPIONE MURARIO

DENOMINAZIONE ALTERAZIONE SOLFATAZIONE

DESCRIZIONE ALTERAZIONE

Reazione nella quale il carbonato di calcio si trasforma in solfato di calcio gesso.

CAUSE ALTERAZIONE


Il dissolvimento per solfazione è causato dalla reazione del deposito atmosferico con umidità e risulta insolubile. L'acido solforico formato dall'azione sulfurea presente nello smog e l'acqua della pioggia o del mare può generare nel materiale calcareo una reazione in cui il libero anidrido carbonico e carbonato di calcio che si riforma in gesso.




INTERVENTI di CONSERVAZIONE delle SUPERFICI

DEGRADO	CAUSE	INTERVENTI
IP. LATERIZI	polverizzazione	La causa della polverizzazione della muratura in laterizio risiede nella cattiva qualità dell'argilla, troppo scarsa di alluminio, magnesio e potassio o nella cottura del laterizio effettuata a temperature troppo basse o troppo elevate. PULIZIA: spazzare con saggina la superficie per togliere i residui polverosi. COPPIAMENTO: i materiali che hanno una polvere idrofuga (silicio rebit) perché hanno composizione analogo al laterizio e non rendono impermeabile la superficie. Sono applicati con pennelli o iniettori con striscié fino al rifiuto del prodotto.
IP. MATERIALE	mancanza di malta dai giunti	Una delle cause è l'azione del vento e degli agenti atmosferici; insieme alla degenerazione o distacco della malta potrebbe essere dovuta dal tipo d'impatto dei laterizi con il terreno puro. Potrebbe essere stato prodotto con lo sciacquo salino o calce marina. PULIZIA: rimuovere polvere e calce marina con il coschierello, la gazzetta e la sponza. CONFEZIONE MALTA: si propone le caratteristiche della malta organica decorativa da vicino su una superficie pulita. TINTURA: si applica la spazzola nella lacca ancora umida e si lava con la sponda. Viene fatta una leggera pressione sulla malta con la punta del coschierello per far fuoriuscire l'acqua di calce. La superficie a vista del ripienamento può essere finita con malta di calce e materiali della cortina. PITTURATURA: spolveratura di polzonella su tutto il paramento per ottenere discontinuità fra superfici di restaurazione e superficie originale.
IP. LATERIZI	efflorescenza	Le efflorescenze sulle superfici dei pavimenti hanno un aspetto solitamente di una forma di gara di gesso bianco. È un fenomeno apparentemente superficiale ma che interessa invece il corpo del materiale. Il danno presuppone la presenza di acqua. L'infiltrazione capillare dal sottosuolo produce una gara continua lungo il piede dell'effetto fino ad un'altezza di 2 metri. PULIZIA: con spruzzate di saggina e eventualmente impacci di soluzione di carbonato di ammonio su fibre di carta. Oppure impacci di polpa di carta o gelsi assorbenti applicate direttamente sulla superficie e sopra uno strato di cartapesta.
IP. LATERIZI	mancanza	Il degrado degli elementi di malta indetermina la cortina laterizia. Con il degrado della malta diminuisce progressivamente la connivenza tra i mattoni e tra questi e la malta marina. Sugli spigoli nei cani di erosione si aprono così le buche per la rotta dei mattoni.
IP. LATERIZI	algie e muschi	Gli ambienti ad alta umidità e la presenza abbondante di salinimenti permettono la crescita e la riproduzione delle alghe. La colorazione nera del mattono è causata dall'incrociamento delle pellicole algali che si scuriscono e diventano dure e compatte. PULIZIA: aspirazione con sponda in legno della malta più abbondante delle colonie di microrganismi. Con sponza di saggina si spazza la superficie affinché possa assorbire il disidratatore applicato con nebulizzatori o pennelli. In seguito lavare la superficie con acqua pura per asciugare le colonie in corso d'evaporazione. Pittura: sponza spazzolata e sospogata definitivamente.
IP. LATERIZI	erbe infestanti	Sono presenti delle erbe infestanti le quali sono cresciute spontaneamente nelle cavità generate dai mattoni in seguito all'impilazione per opera del vento. PULIZIA: trattamento di diserbaggio effettuato in primavera o autunno. Il prodotto va applicato al mattino o nelle ore meno calde. Il diserbante è diluito in acqua e irrorato con innaffiatori, nebulizzatori, pressurizzatori oppure come insettazione con un aerotermico radicale che comporta l'estinzione completa delle piante dalle radici delle parti pericolose.
IP. INTONACI	disgregazione	La causa è la scarsa qualità dei componenti dell'intonaco, infatti potrebbe essere stata utilizzata nell'impiego del doppio murale o sabbi di mare ricca di sali solubili, sabbi con una percentuale di argilla, impasti troppo "magri", fatti con bassa percentuale di calce o con calce molto "magra". La disgregazione dell'intonaco può essere dovuta dall'alto dosaggio della calce o da una non sufficiente legatura del sabbiato in muratura.
IP. INTONACI	ossidazione elementi impropri	Il fenomeno dell'ossidazione si ha in presenza di elementi in metallo esogeni all'ambiente dell'aria i quali perdono la caratteristica lucestra del ferro fino al formarsi delle rughe sulla superficie, esposto ad una prolunga esposizione e all'umidità.
IP. INTONACI	materiali non compatibili	La parte superiore della cassa d'acqua. Mano corrispondente ad intonaco e stucco rappresentato più volte legato al corpo sostanziale. È caratteristico risvolto fuso improprio della ditta cementizia ossia sulla pietra antica realizzata nel 1950.
IP. INTONACI	solfatazione	È indiscutibile per solfatazione è causato dalla reazione del deposito atmosferico con l'umidità di risulta capillare. L'acido solforato formato dall'andite solforata presente nello smog e l'acqua della pioggia o del muro può generare nel materiale calcareo una reazione in cui si libera andite carbonica e carbonato di calcio che si travesta in gesso.

CREATO CON LA VERSIONE EDUCATIVA DI UN PRODOTTO AUTODESK.

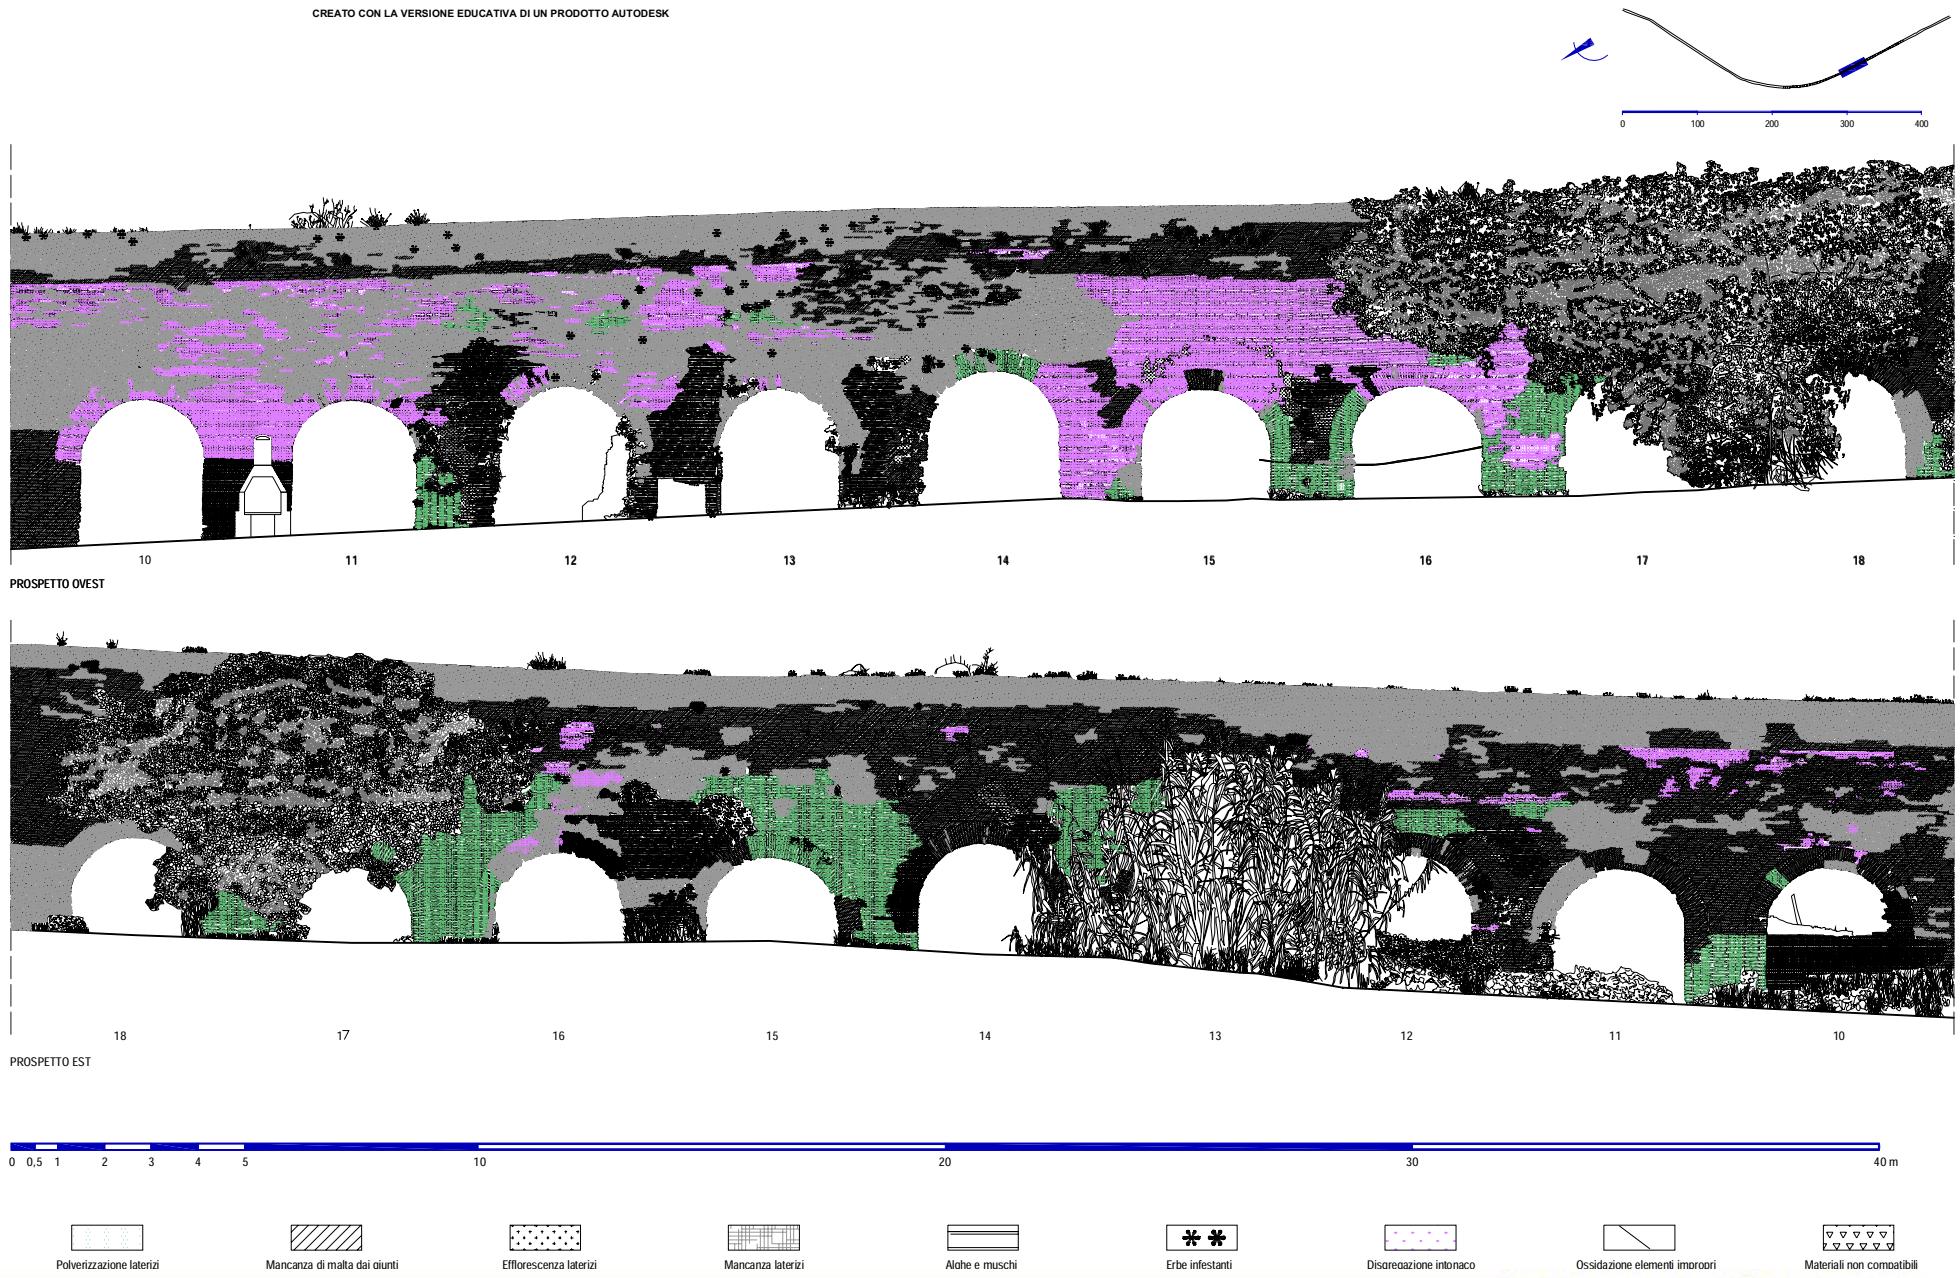

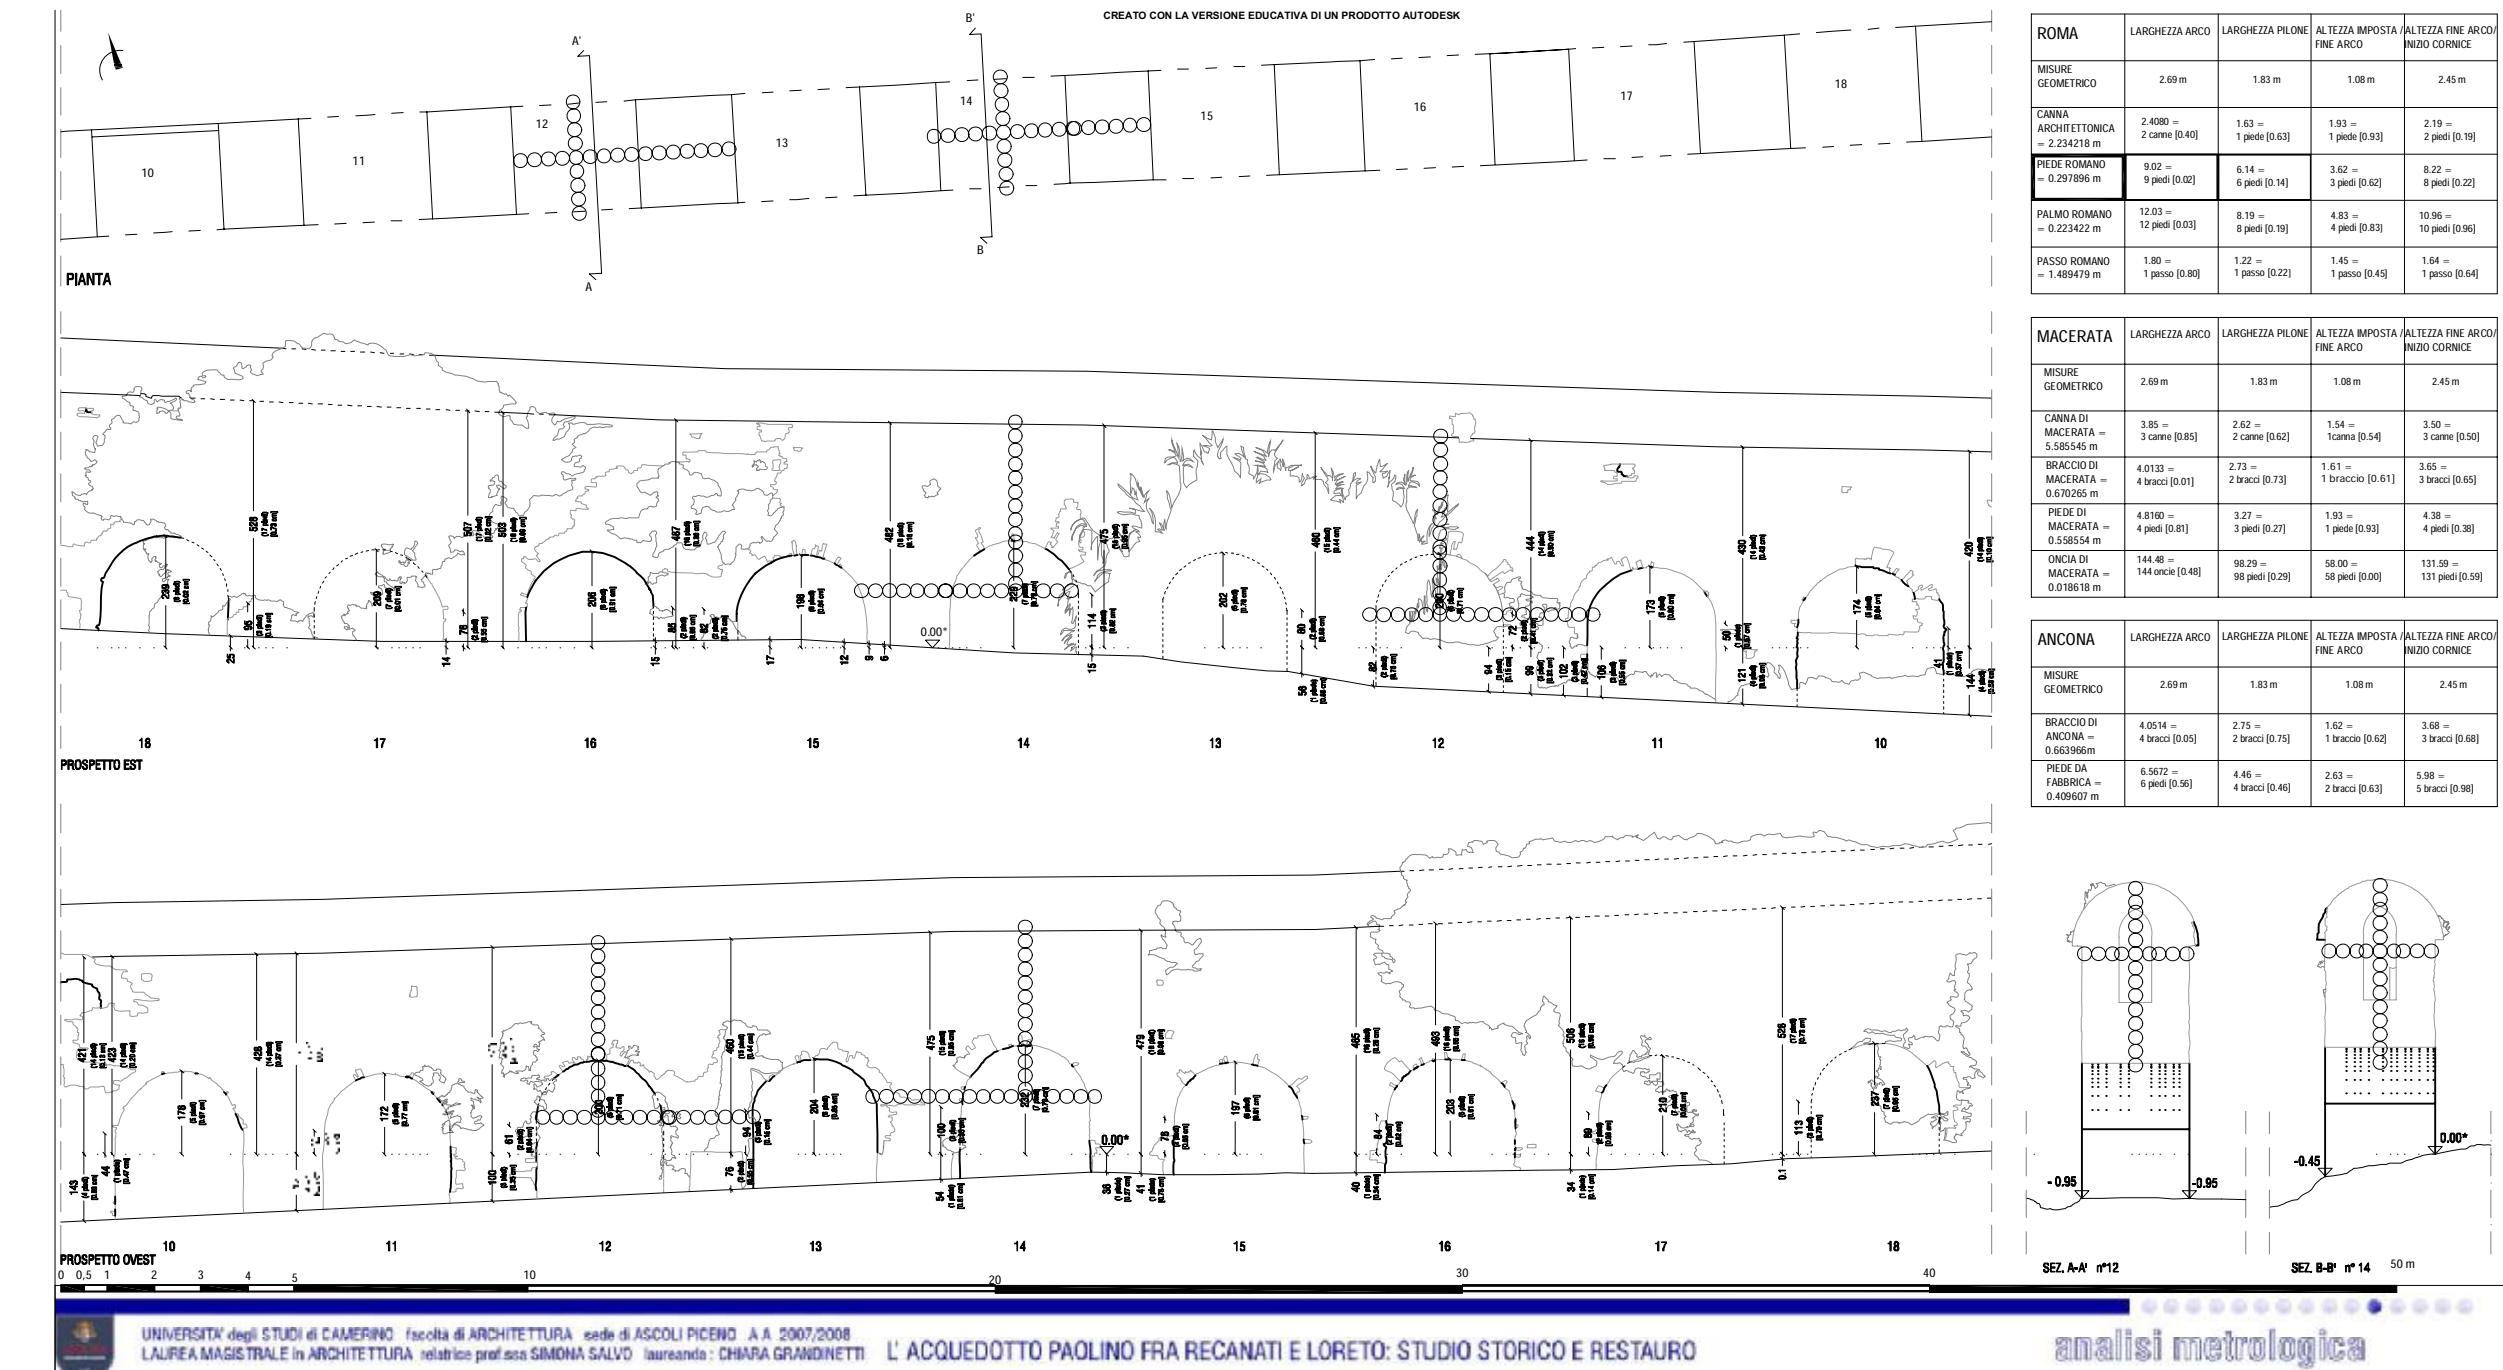

FASI COSTRUTTIVE DI UN ACQUEDOTTO

a- RICERCA DI UNA COPIOSA SORGENTE: basandosi sull'osservazione diretta della vegetazione, del terreno e dell'aria.
1- rilevamento delle sorgenti; 2- analisi della qualità dell'acqua.

b- CAPTAZIONE (INCILE) DELL'ACQUA: raccolta delle acque in un bacino di deposito che la protegge dall'impermeabilizzazione degli strati sotterranei (opus signinum).

c- COSTRUZIONE DELLO SPECCHIO GALLERIA: abbassare il livello sottomarino in un canale (galleria) in maniera solida ed a secco.

d- COSTRUZIONE DI POZZI: nelle gallerie perforate si scavano pozzi verticali (a sinistra), ogni 72 m per la necessità di sciacquo e per le opere di disegno.

e- COSTRUZIONE DI ARCATE: per mantenere a secco lo specchio d'acqua il canale attraverso una valle.

f- SISTEMA DI FONTE ROvescio: (fonte non in pressione). L'acqua scorre su filtri di legno e carbone attivato.

g- SISTEMA CONDOTTA A PIENO INFIERO: (fonte non in pressione). L'acqua scorre su filtri di legno e carbone attivato.


h- COSTRUZIONE DI CASTELLI: sono strutture edificati lungo le condutture per la distribuzione dell'acqua agli abitanti e ai vari servizi delle località. I pozzetti sono pubblici e privati.


SORGENTE E PISCINA LIMARA


ARCATE E TRASPORTO DELL'ACQUA

SISTEMA ARRIVO-RIPARTIZIONE DELL'ACQUA

The diagram shows a flow from left to right through various stages of aqueduct construction. It includes cross-sections of different structures like wells, tunnels, and castles, along with detailed labels for specific components such as 'cassetta di depressione', 'tunica in tessuto', 'altezza di carico effettiva', and 'pendente media del stone'. The final section shows a complex system of pipes and valves for water distribution.

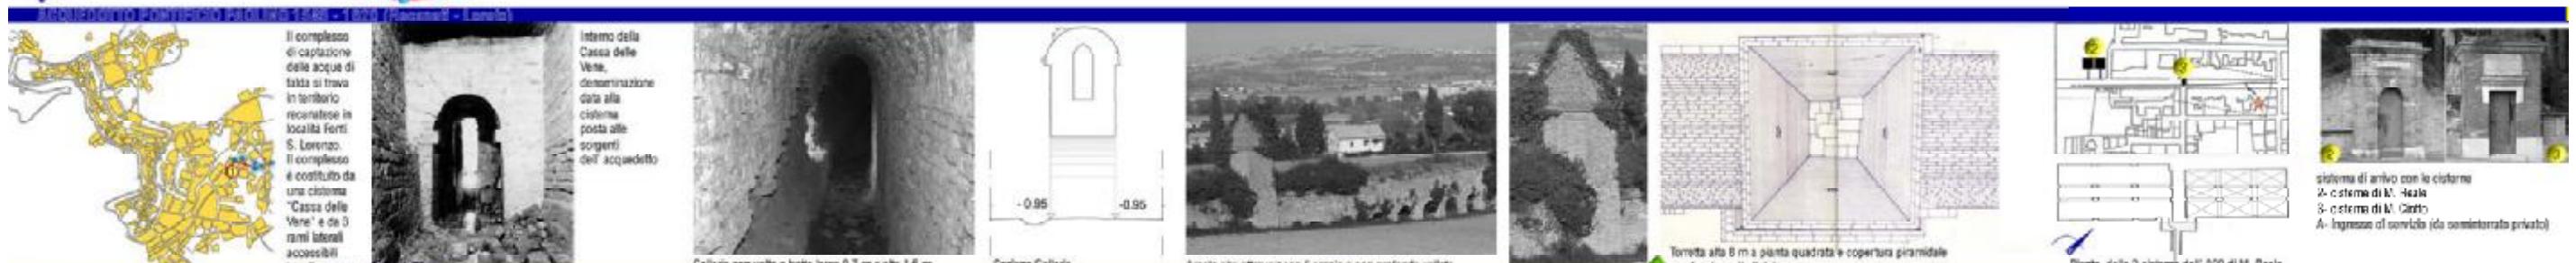

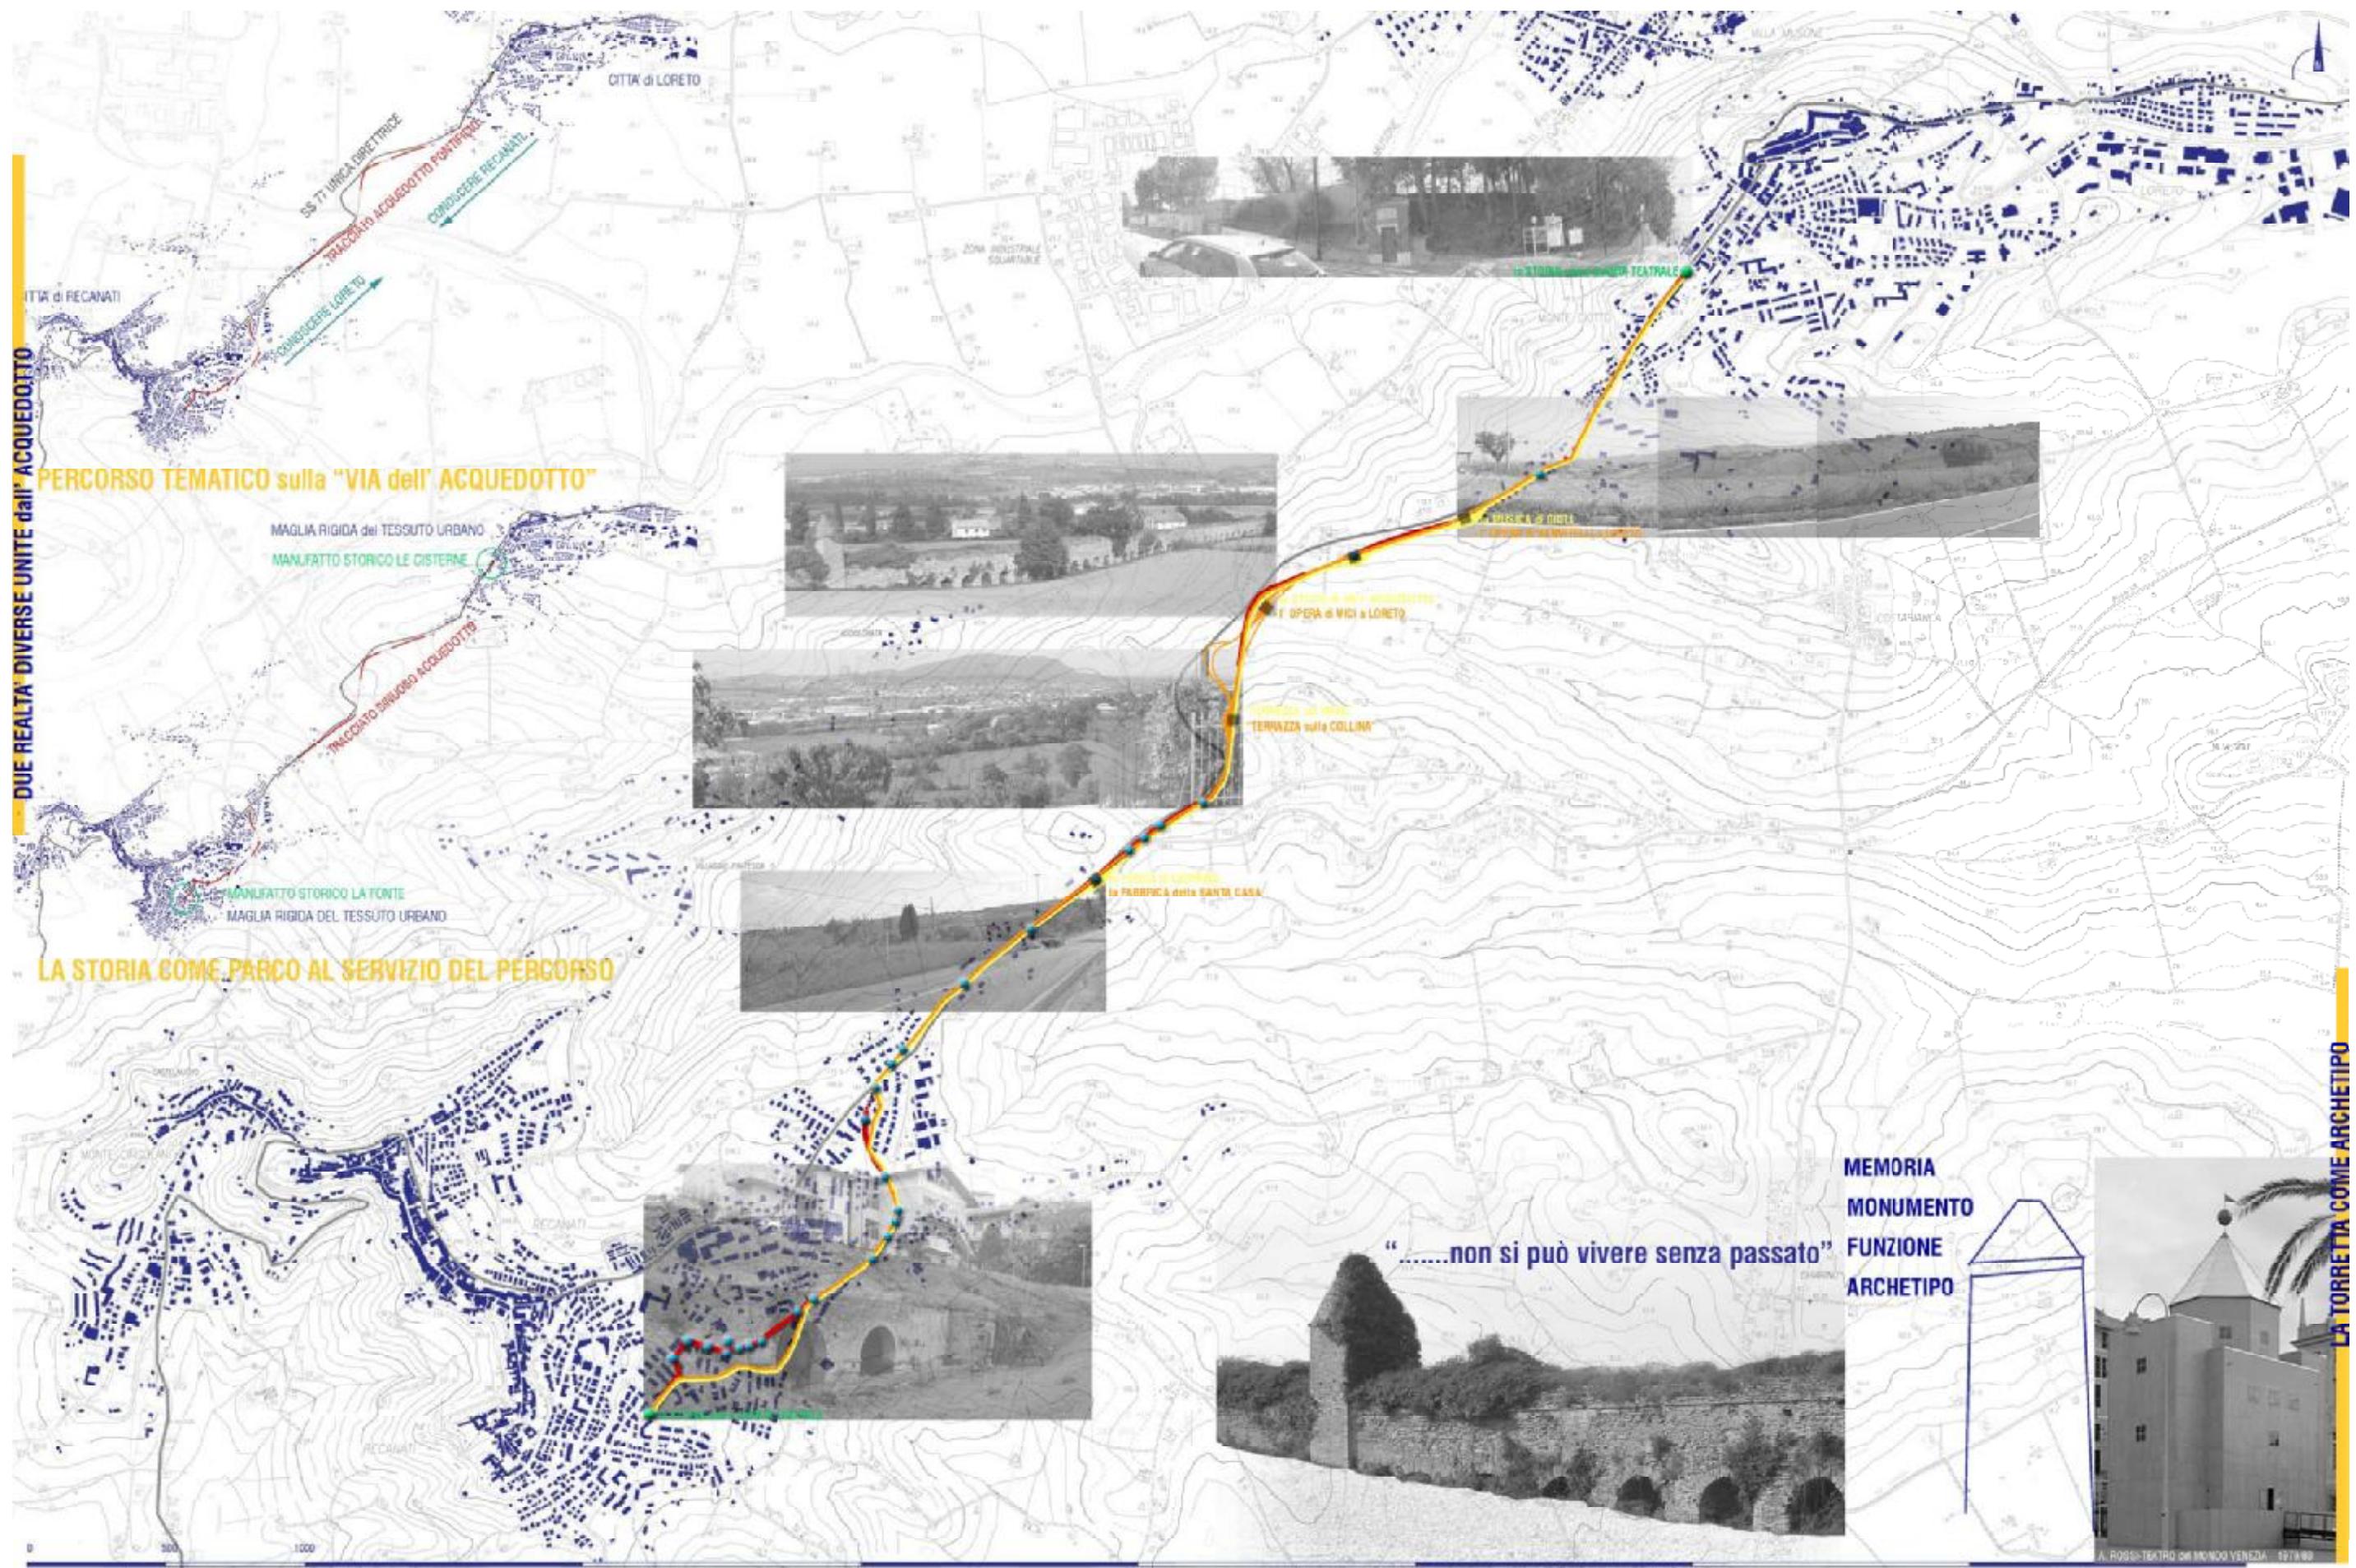


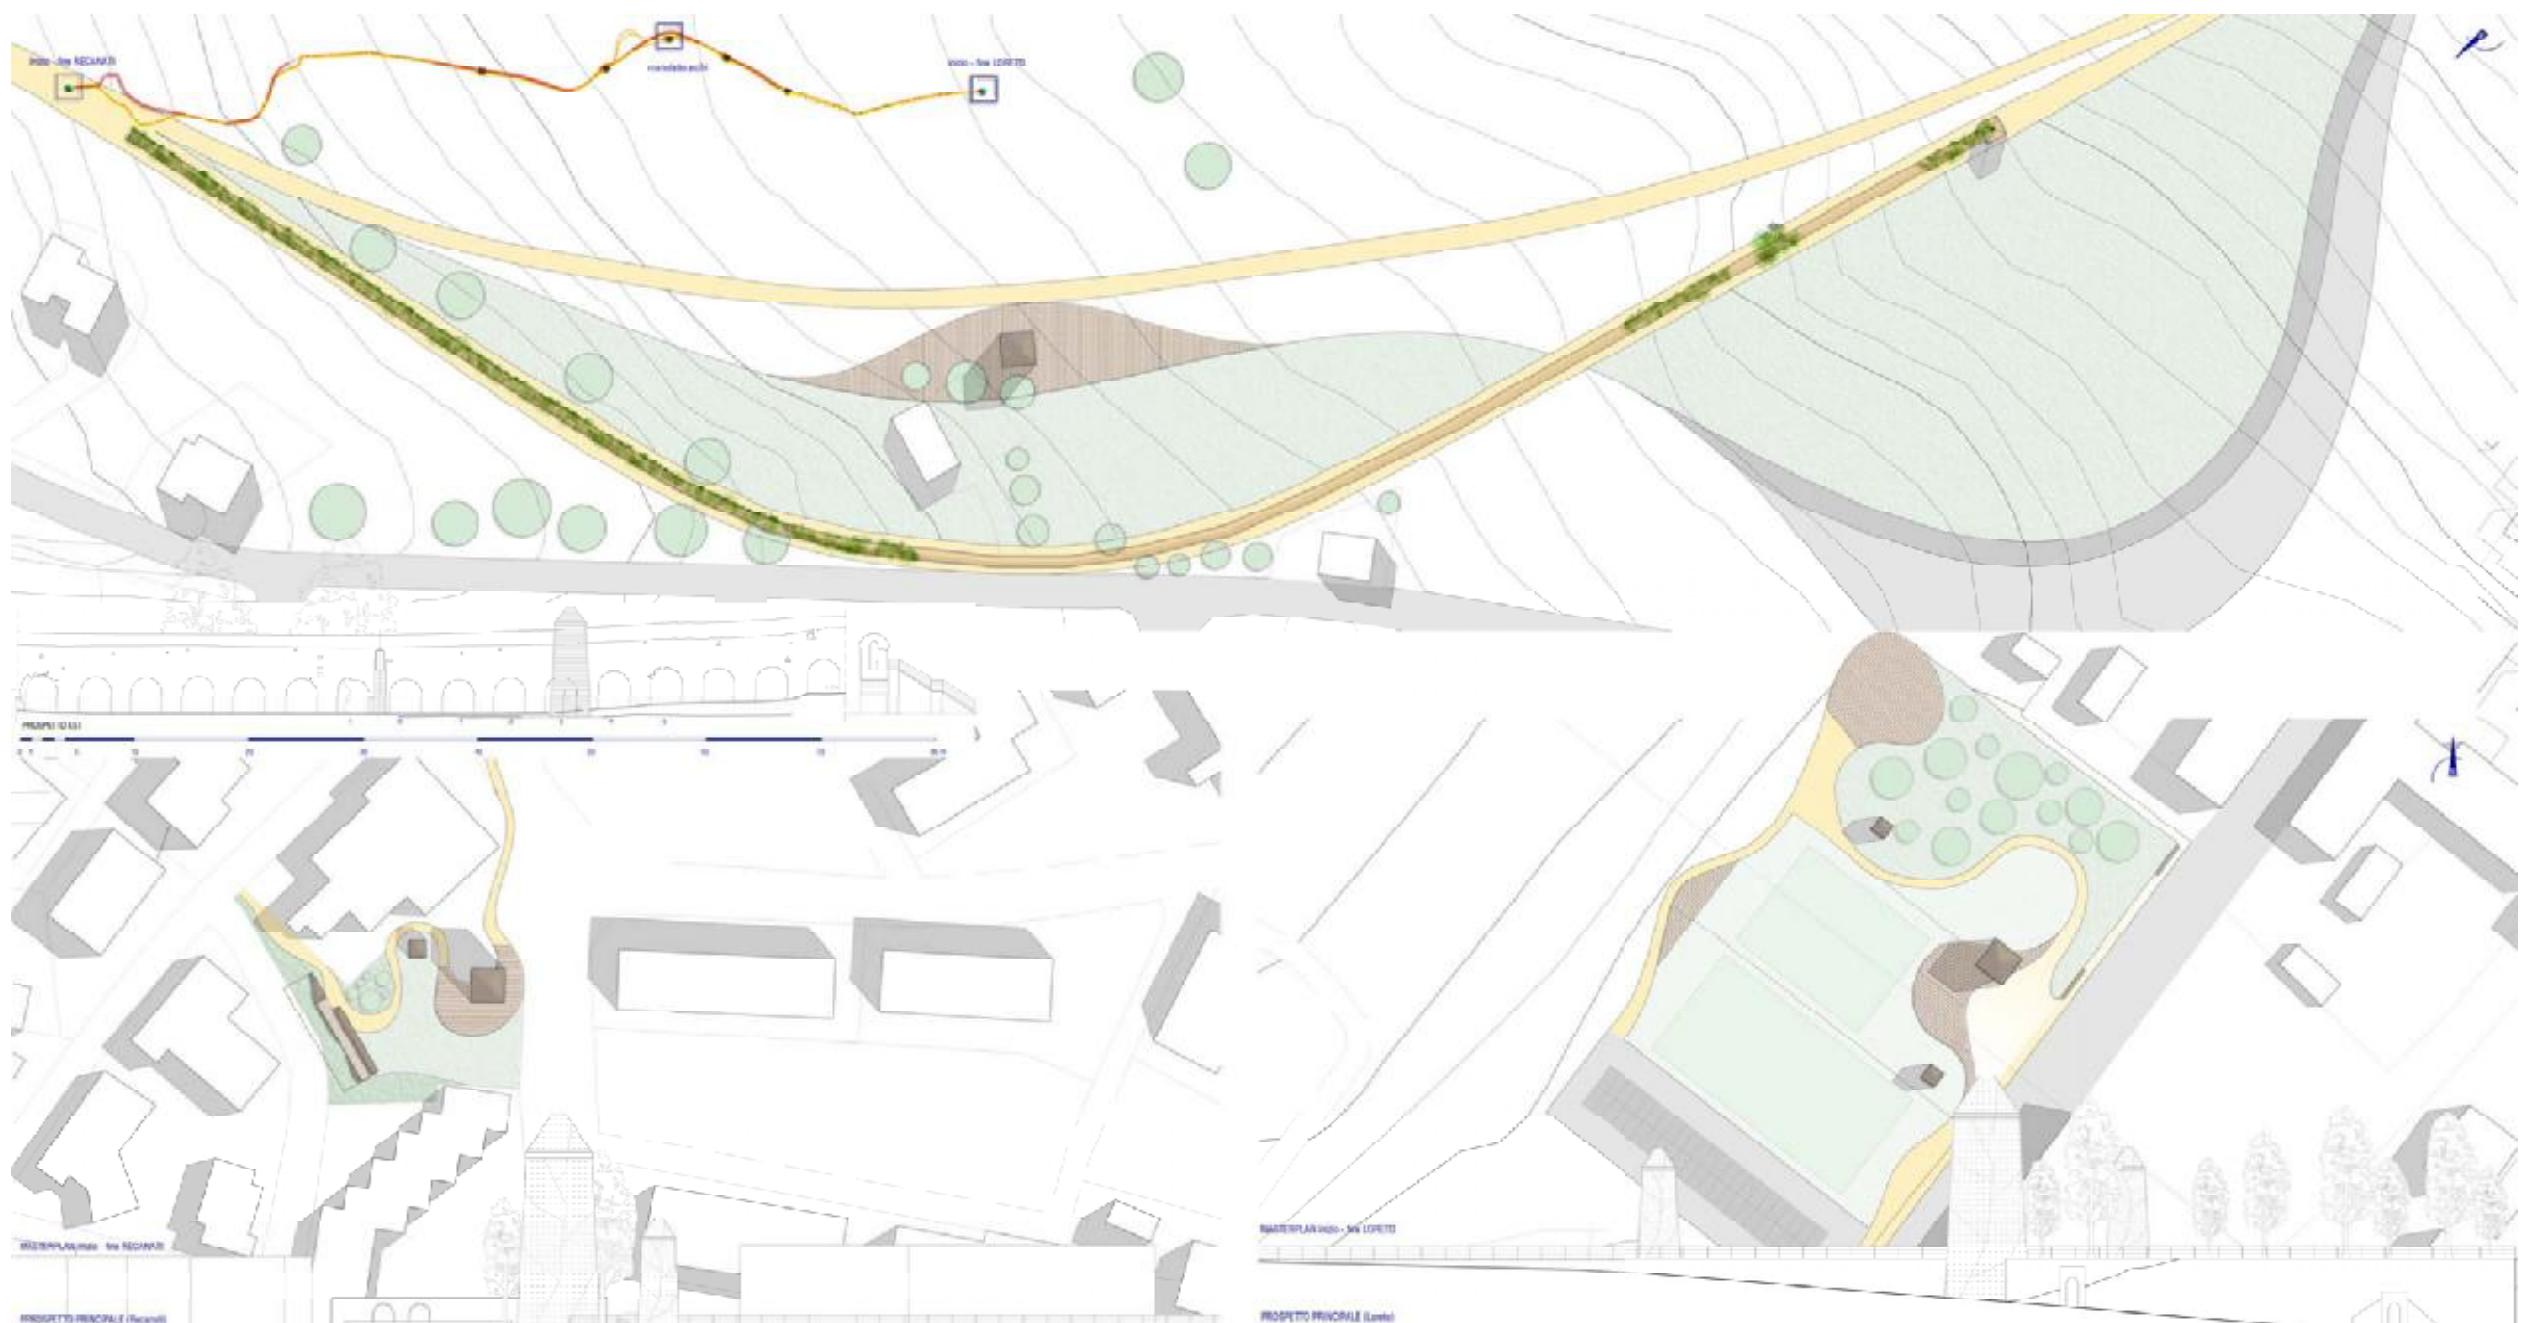


UNIVERSITÀ degli STUDI di CAMERINO Facoltà di ARCHITETTURA sede di ASCOLI PICENO A.A. 2007/2008
LAUREA MAGISTRALE in ARCHITETTURA relatrice prof.ssa SIMONA SALVO Istruttore : CLAUDIO CONTIGIANI


UN PERCORSO TEMATICO ATTRAVERSO IL TERRITORIO: L'ACQUEDOTTO PAOLINO FRA RECANATI E LORETO

progetto progettuale B

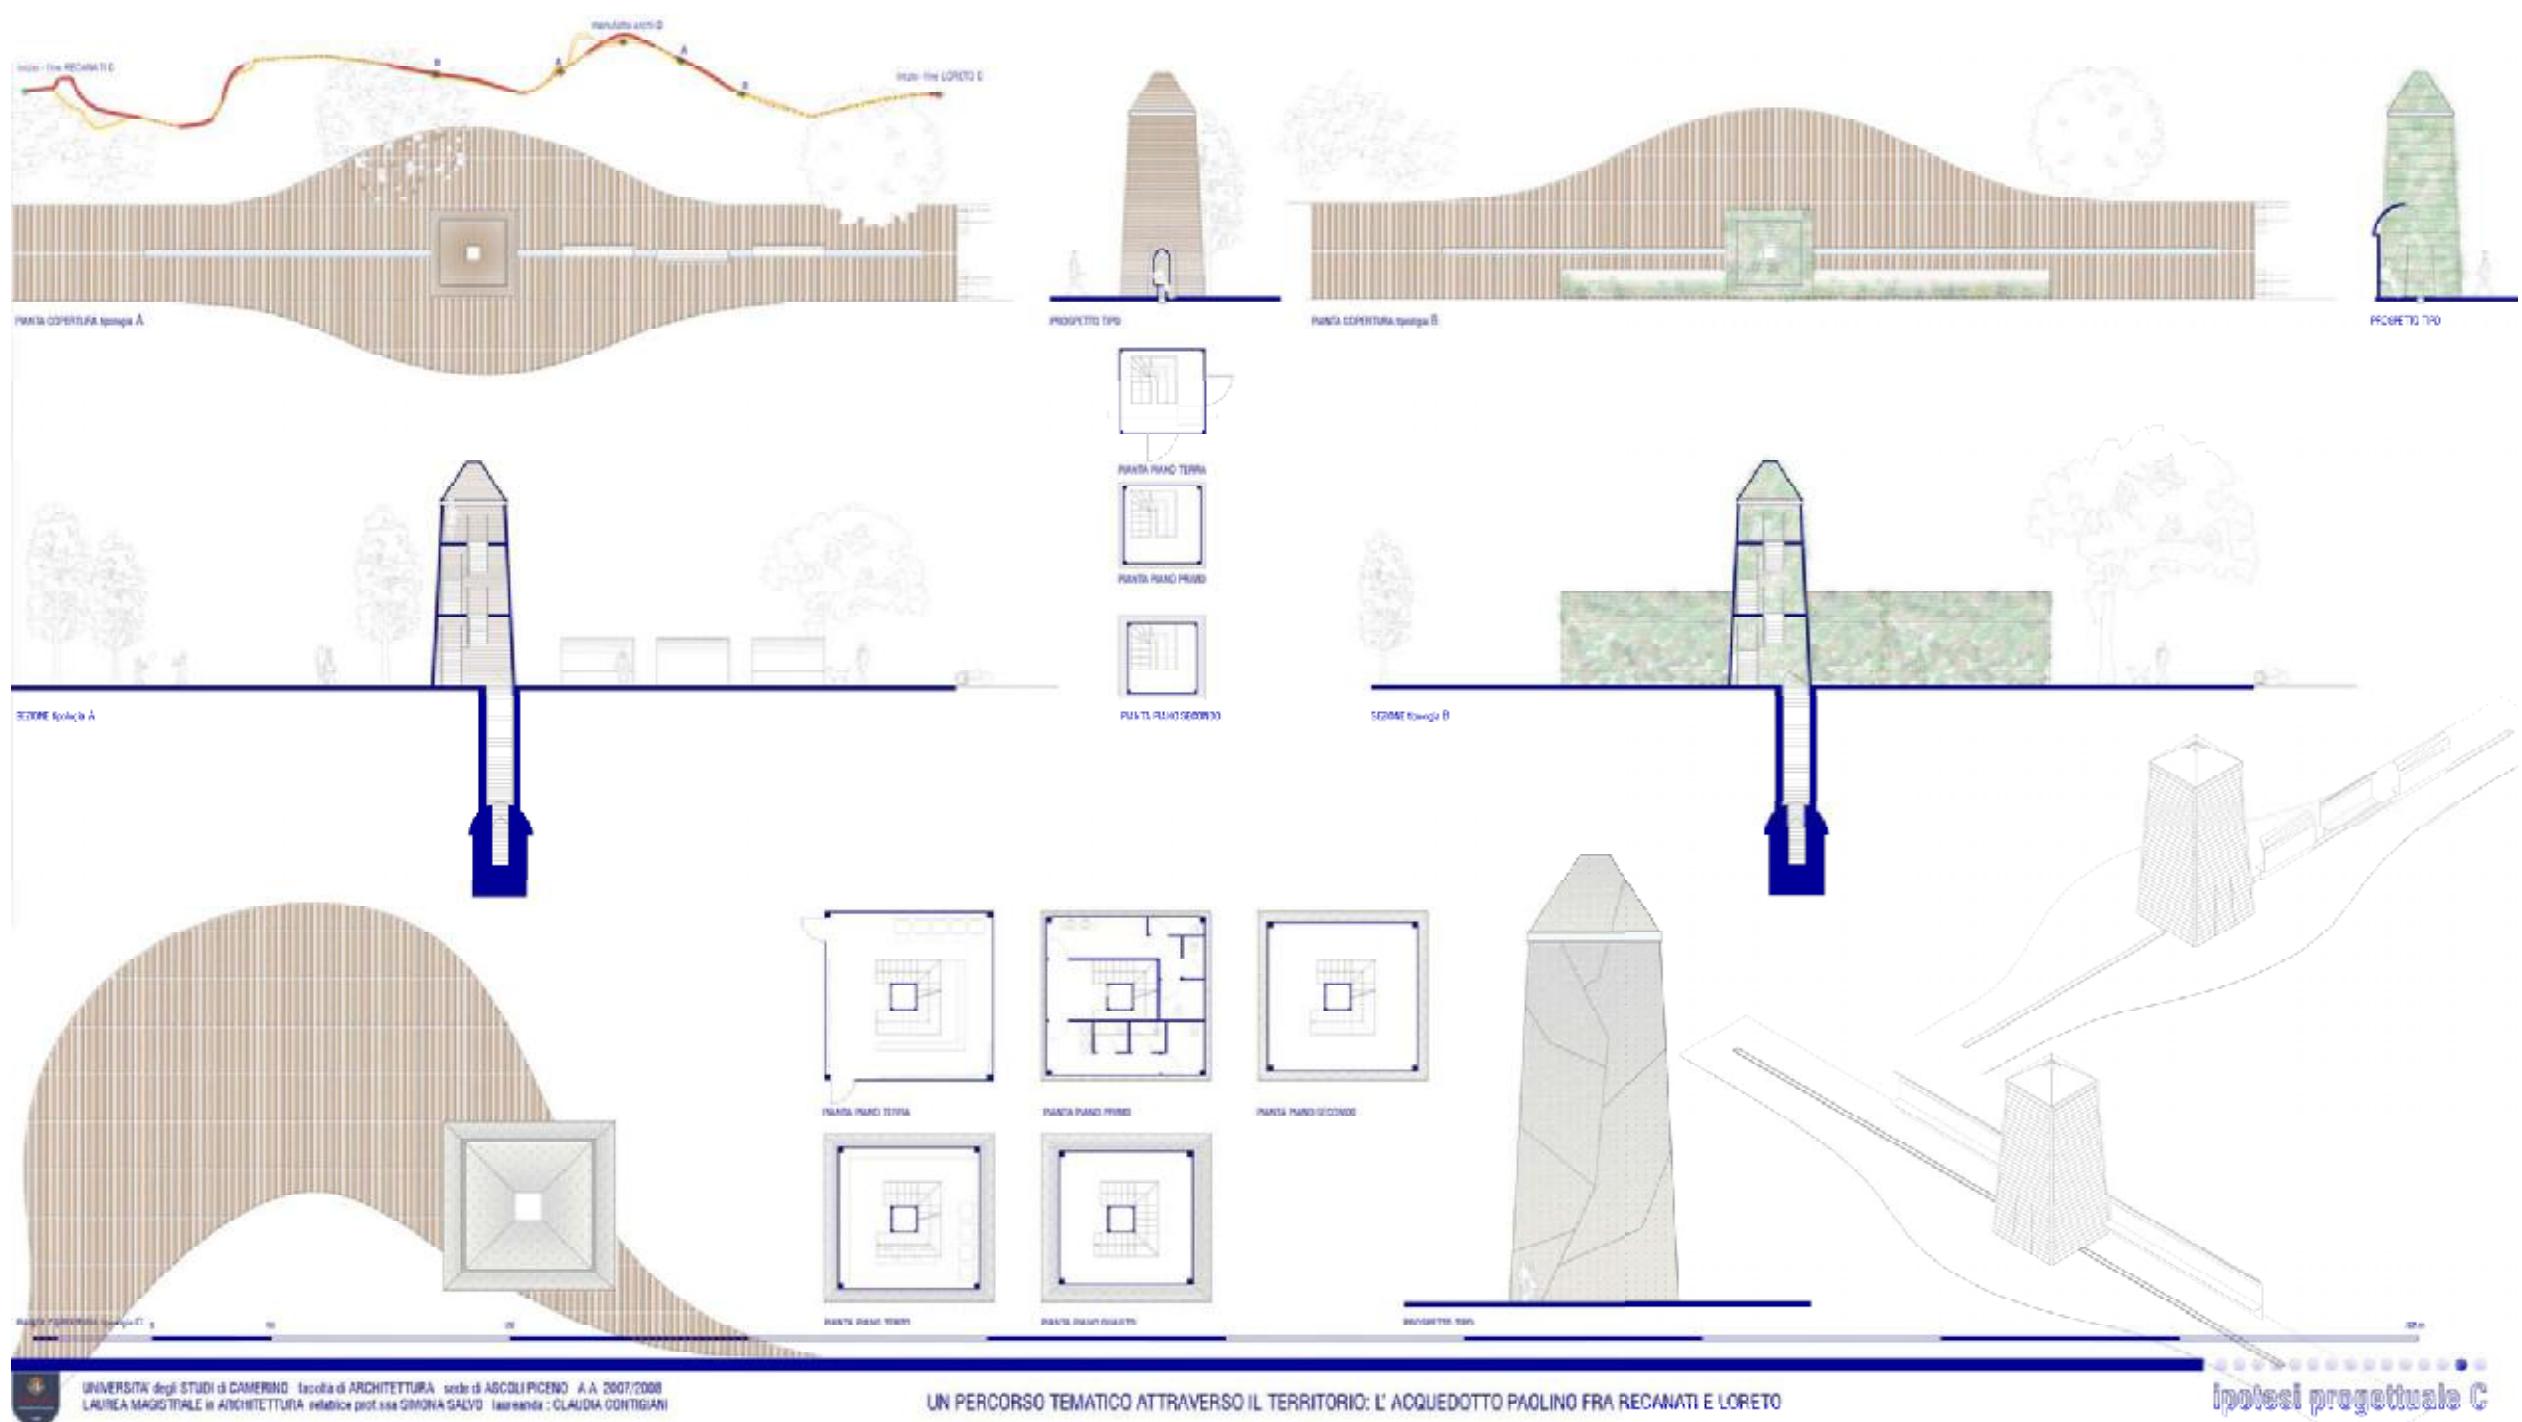

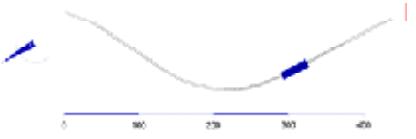

PIACQUETTO PAOLINO_10-18

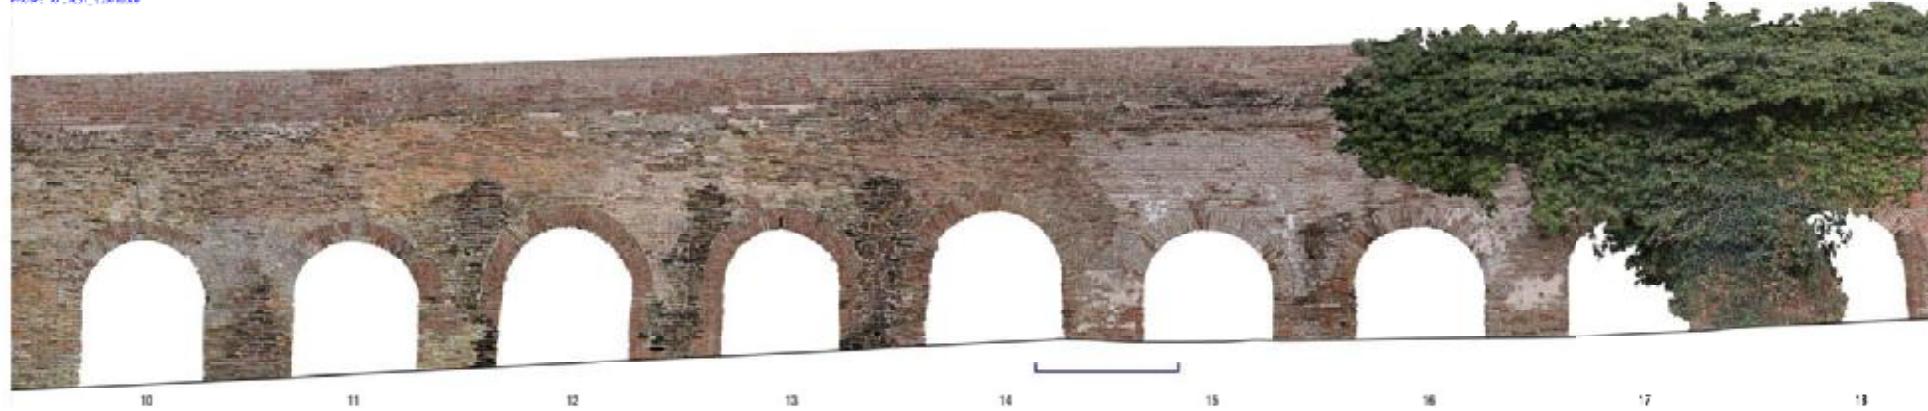


PIACQUETTO PAOLINO_10-18



PIACQUETTO PAOLINO_19



PIACQUETTO PAOLINO_20

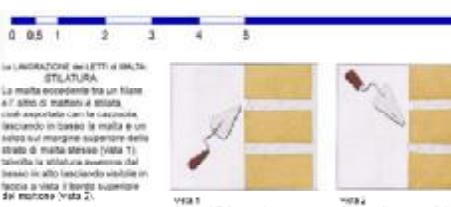

LA LAVORAZIONE DELLE PITTURI DI MATERIALE STITUITURA.
La morta eccedente tra un filo e l'altra di mattoni è stata cioè asportata con le calcinie, quindi si è lasciata una sporgenza sul margine superiore dello strato di morta stessa (VABA 7), raffigurata la struttura avvenuta dal basso in alto lasciando visibile in alto il bordo superiore del muro (verso 2).



LA LAVORAZIONE DELLE PITTURI DI MATERIALE LISCITATURA.
Lo scopo della liscitatura è di pulire la superficie da eccesso di malta e creare un'appiglio per l'intervento di fondo.

La liscitatura, al contrario della sabbia, aggiunge un leggero strato di malta, più sottile in "Verso" (verso 2). La "tela" rimane bene i quali si forma una pianta liscia e compatta (verso 4).



Dopo aver prelevato un campione di malta e averlo sciolto e avuto tempo per riposare un momento, abbiamo riscontrato che si trattava di malta composta da sabbia a granulometria grossa (sabbia del monte di Acciara).



**CAMPIONE DI MALTA A BASE DI CALCE E MATTONE
verso e intervento**

COMPONENTI:

- Calce secca (grossa)
- Schegge e polvere di mattone

